


Resolução: 0.001 mm/0.00005"

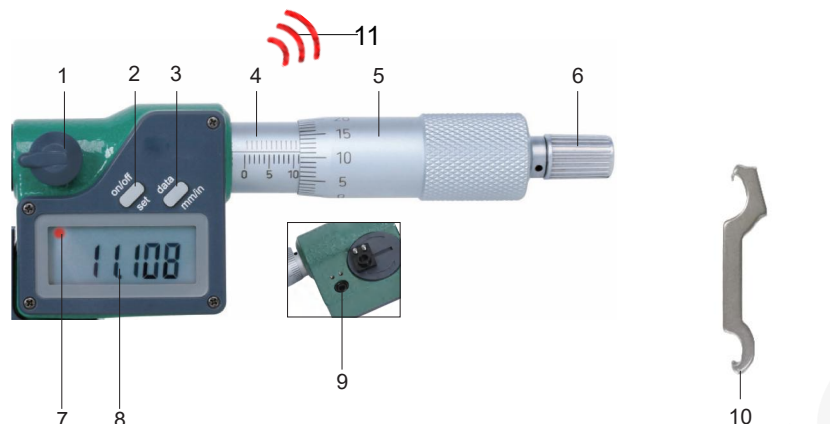

- 1-Parafuso de fixação
- 2-Botão "ligar/desligar... definir"
- 3-Botão "dados... mm/pol."
- 4-Manga
- 5-Capa de fricção

- 6-Trava de catraca
- 7-Luz de sinalização de saída de dados
- 8-Visor LCD
- 9-Interface de saída de dados
- 10-Chave inglesa
- 11-Sinal sem fios

1. O micrômetro é à prova de poeira e água (IP65).

2. Botões:

- ligar/desligar...definir
- pressão curta (<2 seg.): ligar/desligar
- pressão longa (>2 seg.): definir a leitura inicial no modo de medição absoluta. dados...mm/pol.
- pressão curta (<2 seg.): para transmissão de dados, enviar um dado de cada vez.
- pressão longa (>2 seg.): conversão métrica/polegadas
- Luz de sinalização de saída de dados
- para pressão curta dados...mm/pol., a luz vermelha pisca uma vez

3. Antes da medição: a: Limpe as faces de medição do micrômetro e a superfície da peça a ser medida com um pano macio e limpo. b: Verifique a posição zero do micrômetro.

Para 0-25 mm/0-1", gire o anel de fricção. Quando as duas faces de medição estiverem prestes a entrar em contacto, gire o batente da catraca para que elas entrem em contacto completo e, em seguida, pressione longamente o botão "ligar/desligar... definir" para definir o zero. Para outras faixas, mantenha as extremidades padrão de ajuste em contacto completo com as faces de medição do micrômetro e, em seguida, pressione longamente o botão "ligar/desligar... definir" para definir o zero. Se a marca zero no anel de fricção não coincidir com a marca longitudinal da manga neste momento, é necessário apertar o parafuso de bloqueio e usar a chave inglesa para girar ligeiramente a manga (Fig. 4) para ajustar a leitura para zero. O micrômetro deve ser verificado regularmente para garantir que a leitura inicial esteja definida corretamente.

4. Durante a medição, deixe a bigorna entrar em contacto com a peça de trabalho primeiro e, em seguida, gire o anel de fricção ou o batente de catraca. Quando as faces de medição estiverem próximas, mas sem entrar em contacto com a peça de trabalho, gire o batente de catraca (não gire o anel de fricção neste momento, pois isso danificará as rosas internas de precisão). Leia após ouvir um clique.

Cuidado: Quando as faces de medição estiverem próximas, não aplique força excessiva para rodar o batente da catraca, pois isso levará a resultados imprecisos e poderá danificar as rosas de precisão internas.



fig.4

5. Alimentação:

- Bateria de lítio recarregável integrada
- Cabo de carregamento 1 unidade
- Adaptador de alimentação
- Utilize o cabo de carregamento e o adaptador de alimentação padrão para carregar o produto. Durante o carregamento, a luz indicadora do cabo de carregamento fica vermelha e, após a carga completa, a luz indicadora fica verde para avisar.

Atenção:

- A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C/32 a 104 °F, com humidade relativa não superior a 80%.
- Após a utilização, é necessário proteger a superfície de medição com óleo.
- Fonte de alimentação com bateria de lítio, preste atenção ao carregamento regular da bateria. Recomenda-se carregá-la uma vez a cada 3 meses, caso não seja utilizada por um longo período.

6. Acessório opcional: recetor.

MN-INS-M01NWL-PT

V0