


Rozlišení: 0,001mm / 0,00005 "

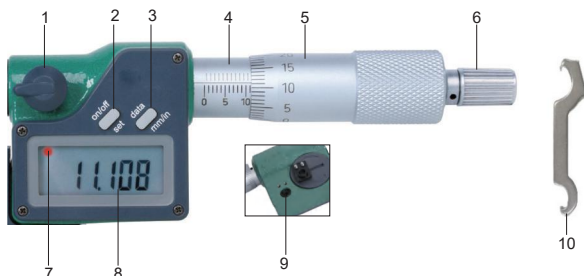

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1-zamykací šroub | 5-tření prst | 8-LCD displej |
| 2-'on/off...set' tlačítko | 6-Ratchet zastávka | 9-Data výstupní rozhraní |
| 3-'data...mm/in' tlačítko | 7-Data výstupní signál světlo | 10-spínač |
| 4-rukáv | | |


1. Mikrometr je prachotěsný a vodotěsný (IP65).

2. Instalace baterie:


---Otáčete kryt baterie proti směru hodinových ručiček klíčem (obr.1) a poté ho odstraňte.

---Vložte baterii CR2032 do domu baterie, pozitivní strana baterie (+) by měla být tvářena ven (obr.2).


---Odložte kryt baterie zpět a otočte ho ve směru hodinových ručiček (obr.3)

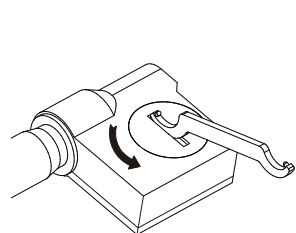

obr.1

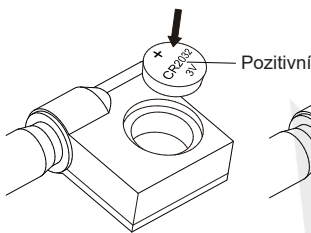

obr.2

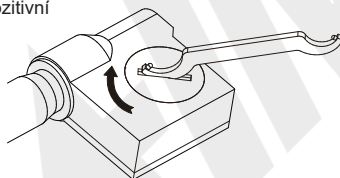

obr.3

3. Tlačítka:

on/off...set

---krátký stisk (<2 s.): zapnutí / vypnutí

---dlouhé stisknutí(>2 s.): 'set' bliká, zobrazená hodnota je výchozí počáteční hodnota. Pokud není nutné obnovit počáteční hodnotu, krátce stiskněte tlačítko a ukončíte nastavovací režim. Pokud potřebujete obnovit počáteční hodnotu, dlouho stiskněte toto tlačítko, 'set' bliká, dlouho stiskněte znovu zobrazit číslice bliká zleva doprava, krátké stisknutí tohoto tlačítka změnit hodnotu bliká číslice (z 0 na 9).

Když je nastavení hotovo, stiskněte a podržte, dokud znovu neblikne 'set', poté krátce stiskněte a ukončíte režim nastavení.

---krátký stisk (<2 sekundy): pro přenos dat pošlete pokaždé jedno data.

---dlouhý tisk (> 2 sekundy): metrická / palcová konverze

---pro krátký stisk 'data ... mm / in', červené světlo bliká jednou

4. Před měřením: a: Čistíte měřicí plochy mikrometru a povrch obrobku, který má být měřen čistým měkkým hadříkem. b: Zkontrolujte nulovou polohu mikrometru. Pro 0-25mm / 0-1 ", otáčete tření prst. Když se dvě měřicí plochy chystají kontaktovat, otočte zastávku ratchetu, aby se úplně kontaktovaly, a poté dlouho stiskněte tlačítko 'on/off...set', abyste nastavili nulu. U dalších rozsahů udržujte nastavené standardní konce úplně v kontaktu s měřicími plochami mikrometru, poté dlouho stiskněte tlačítko 'on/off...set' pro nastavení nuly. Pokud nulová značka na třecím prstu v tomto okamžiku neshoduje s podélnou značkou rukávu, musíte utáhnout zámkový šroub a pomocí klíče mírně otočit rukáv (obr. 4), abyste nastavili číslo na nulu. Mikrometr by měl být pravidelně kontrolován, aby se ujistil, že je správně nastaven počáteční čtení.

5. Během měření nejprve nechte kotvu kontaktovat obrobek, poté otočte třecí prst nebo zastávku klíče. Když jsou měřicí plochy v blízkosti, ale nejsou v kontaktu s obrobkem, otočte zastávku ratchetu (v tomto okamžiku neotočte třecí prst, což poškodí vnitřní přesné závit). Přečtěte si, až uslyšíte kliknutí.

Upozornění: Když jsou měřicí plochy v blízkosti, neuplatňujte nadměrnou sílu k otáčení zastávky klíčky, protože to povede k nepřesným výsledkům a může poškodit vnitřní přesné nitě.



obr.4

6. Volitelné příslušenství: datový výstupní kabel (kód 7302-31), bezdrátový přenos dat (je potřeba přijímač s vysílacím kódem 7315-31).

7. Automatické vypnutí asi za 20 minut. Stiskněte libovolné tlačítko nebo otočte třecí prst, abyste zapnuli mikrometr.

8. Baterie může být použita po dobu půl roku. Pokud se zobrazí symbol baterie nebo nic nebo rozmazané číslice, napětí baterie je příliš nízké, vyměňte baterii. Pokud se při stisknutí tlačítek nebo otáčení prstu tření nezmění číslice, vyberte baterii a vložte ji po 1 minutě zpět. Vyměňte baterii, pokud se mikrometr nepoužívá po dlouhou dobu, jinak může tekutina z baterie uniknout a poškodit mikrometr.

9. Pracovní teplota je 0-40 °C / 32-104 °F.