


INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Indicador de teste do mostrador

- 1-Ponto de contacto
- 2-Estilo
- 3-Ranhura em cauda de andorinha
- 4-Agulha
- 5-Face do mostrador
- 6-Bezel
- 7-Clampos

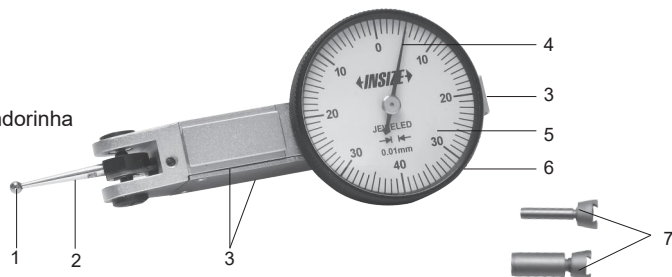

Precaução:

- Evitar a entrada de poeiras ou líquidos no indicador de teste do mostrador através do orifício, caso contrário, a engrenagem interna ficará presa (fig.1)
- Evitar o impacto das pontas

1. O indicador de teste do mostrador deve ser fixado da seguinte forma:

- Pode ser fixado diretamente por uma ranhura em cauda de andorinha (fig.2)
- Pode ser fixado diretamente pela ranhura em cauda de andorinha (fig.3)

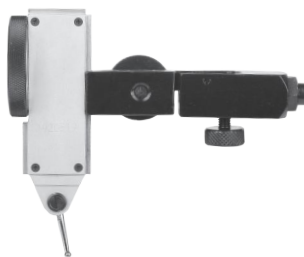


fig.2



hole
fig.1

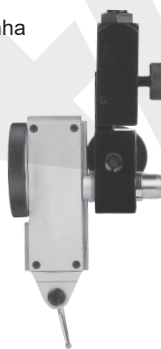


fig.3

- 2. Durante a medição, a ponta deve estar vertical em relação à direção de medição (fig.4). Quando o estilete estiver em ângulo com a direção de medição (fig.5), deve ser feita a seguinte correção.

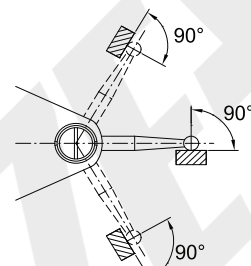


fig.4

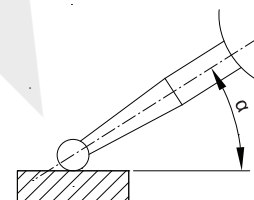


fig.5

Ângulo α	Correção
10°	0.985
20°	0.940
30°	0.866
40°	0.766
50°	0.643
60°	0.500

Por exemplo: o ângulo α é 10°, a correção é 0,985, se a leitura for 0,25mm, então:
Valor verdadeiro = 0,25mm $\times$ 0,985 = 0,246mm

- 3. Cada tipo de indicador de teste do mostrador tem um comprimento específico de pontas (L, fig.6). Se o comprimento não for o correto, ocorrerá um erro de medição. Consultar a tabela para escolher as pontas corretas da série 6284.

 


fig.6

Código	Para o teste do mostrador indicador	Material do ponto de contacto	L	D
6284-1	2380-08	aço	13.5	SØ1
6284-3	2381-08	carboneto	13.5	SØ2
6284-4	2398-08	rubi	13.5	SØ2
6284-8	2399-08	carboneto	13.5	SØ3
6284-21	2380-02	aço	12.5	SØ1
6284-22	2381-02	carboneto	12.5	SØ2
6284-24	2381-021	rubi	12.5	SØ2
6284-23		carboneto	12.5	SØ3
6284-81	2383-08A	aço	27.4	SØ1
6284-82		carboneto	27.4	SØ2
6284-83		rubi	27.4	SØ2
6284-84		carboneto	27.4	SØ3