


ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Calibro digitale

Attenzione: questo calibro non è impermeabile. Se l'adesivo entra in contatto con il liquido di raffreddamento o altri reagenti, la lettura sarà errata o confusa. Il refrigerante o altri reagenti non possono essere rimossi con l'etanolo; per rimuoverli si può usare WD40.


Risoluzione: 0,01 mm/0,0005".
Precisione: $\pm 0,03$ mm/0,0012".

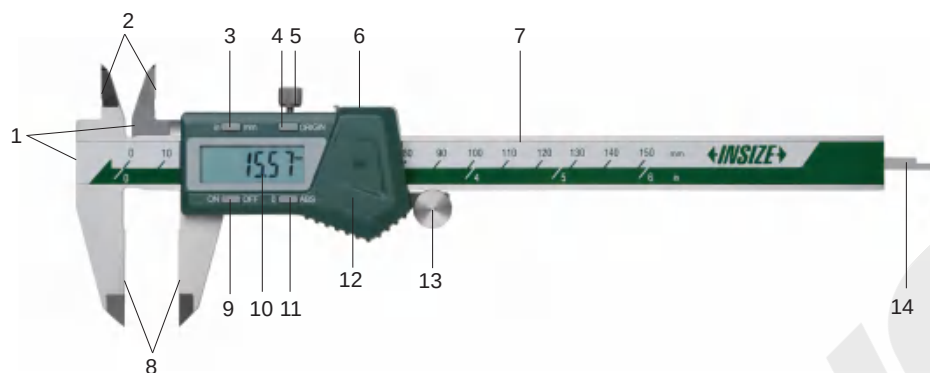

- 1-Fasi di misurazione delle facce
- 2-Ganasce di misura interne
- 3-"Pulsante" mm/in
- 4-"Pulsante" "ORIGINE"
- 5-Vite di bloccaggio
- 6-Uscita USB
- 7-Fascio

- 8-Ganasce di misura esterne
- 9-"Pulsante" "ON/OFF"
- 10-Display LCD
- 11-"Pulsante" "ABS/0"
- 12-Coperchio della batteria
- 13-Rullo per pollice
- 14-Barra di misurazione della profondità
(il tipo R è una barra di profondità rotonda)

1. Il prodotto è un sistema assoluto a basso consumo energetico e a lunga durata della batteria.
2. La pinza non è impermeabile. La lettura potrebbe non essere corretta in caso di presenza di liquido refrigerante o altro liquido sulla pinza. I metodi di misurazione sono i seguenti:

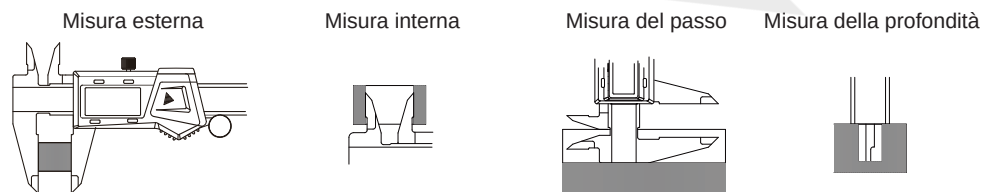

3. Installare la batteria:
 - Rimuovere il coperchio della batteria (Fig. 1).
 - Inserire la batteria nel suo alloggiamento; il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (Fig. 2).
 - Chiudere il coperchio della batteria.
 - Chiudere le ganasce, premere a lungo "ORIGINE" per impostare lo zero (Fig. 3).

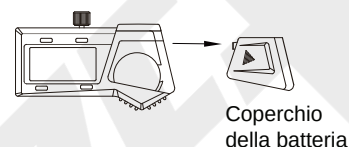


Fig.1




Fig.2

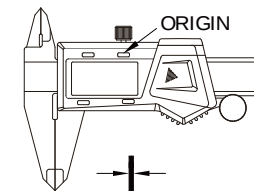


Fig.3

4. Button:
 - in/mm - Conversione metrica e in pollici
 - ORIGINE: premere a lungo per impostare lo zero
 - ON/OFF---Accensione/Spegnimento
 - ABS/0: premere brevemente per accedere alla modalità INC (misura relativa), premere brevemente per impostare lo zero relativo. Premere a lungo per tornare alla modalità ABS (misurazione assoluta).
5. Si prega di controllare lo zero prima dell'uso, pulendo le superfici di misurazione con un panno morbido, quindi chiudendo le ganasce esterne, il display visualizza "0,00", altrimenti premere a lungo "ORIGINE" per impostare lo zero prima della misurazione.
6. Per ottenere una misurazione accurata, è necessario controllare la forza. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e corretta sul calibro. Le ganasce di misura devono trattenere il pezzo e possono ancora scorrere sul pezzo.
7. Spegnimento automatico in circa cinque minuti. Premere il pulsante "OFF/ON" o spostare l'unità digitale per accendere il display dopo lo spegnimento automatico.
8. Una batteria può durare un anno. Se il simbolo della batteria sfarfalla sul display, significa che la tensione della batteria è troppo bassa; sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per lungo tempo, rimuovere la batteria. Altrimenti, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.
9. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto.
10. Accessori opzionali: cavo di uscita dati (codice 7302-22), trasmettitore wireless (codice 7315-22).