


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Paquímetro digital métrico

Atenção: Este calibrador não é à prova de água. Se houver líquido refrigerante no autocolante, a leitura poderá estar incorreta. Limpe o autocolante com um pano seco. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o autocolante.


Resolução: 0.01 mm
Precisão: +0.03 mm

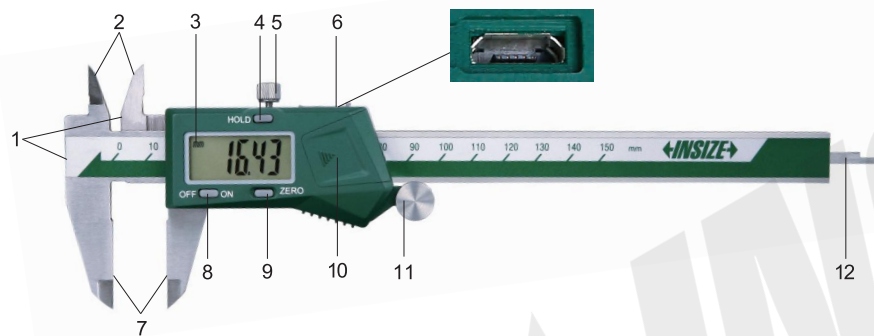

- 1-Faces de medição de 1 passo
- 2-Mandíbulas de medição internas
- 3-Ecrã LCD
- 4-Botão "HOLD"
- 5-Parafuso de bloqueio
- 6- Saída USB
- 7-Mandíbulas de medição externas
- 8-Botão "OFF/ON"
- 9-Botão "ZERO"
- 10-Tampa da bateria
- 11- Rolo de polegar (não para o código com o sufixo "W")
- 12- Barra de medição de profundidade

1. Instalar a bateria:

- Remova a tampa da bateria (fig. 1)
- Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, com o lado positivo da bateria (+) voltado para fora (fig. 2)
- Feche a tampa da bateria (fig. 3)

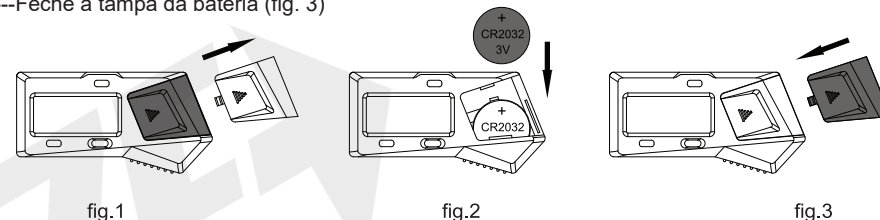

2. Botões:

- "HOLD" serve para manter a leitura
- "OFF/ON" serve para desligar/ligar
- "ZERO" serve para definir o zero

3. Limpe as faces de medição com um pano macio (fig. 3), feche as mandíbulas externas e pressione o botão "ZERO" para definir o zero. O paquímetro deve ser verificado regularmente para garantir que está corretamente definido no zero.

4. Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e adequada no calibrador. As mandíbulas de medição devem "segurar" a peça de trabalho e ainda poder "deslizar" sobre a peça.

5. Desligamento automático em cerca de cinco minutos. Pressione o botão "OFF/ON" ou mova a unidade digital para ligar o visor.

6. Acessório opcional: cabo de saída de dados (código 7302-, 7315-, 7305-).

7. Uma bateria pode durar um ano. Quando a bateria estiver a acabar, o visor ficará fraco, leituras anormais ou outros fenómenos aparecerão ao mover a unidade digital. Remova a bateria. Se o calibrador não for usado por mais de 3 meses, remova a bateria. Caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o calibrador.

8. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.

9. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C/32 a 104 °C, e a humidade relativa não deve exceder 80%.

MN-1109-PT

V3