


Nota: 1. Questo prodotto non è impermeabile, ad esempio il contatto del film della pinza con il liquido di raffreddamento può portare a un conteggio disordinato. Se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire la pellicola.
2. Quando la batteria è scarica, premendo il tasto zero si verifica un fenomeno instabile, ad esempio 0.02 mm, 0.05 mm.


Risoluzione: 0.01 mm
Precisione: ± 0.03 mm

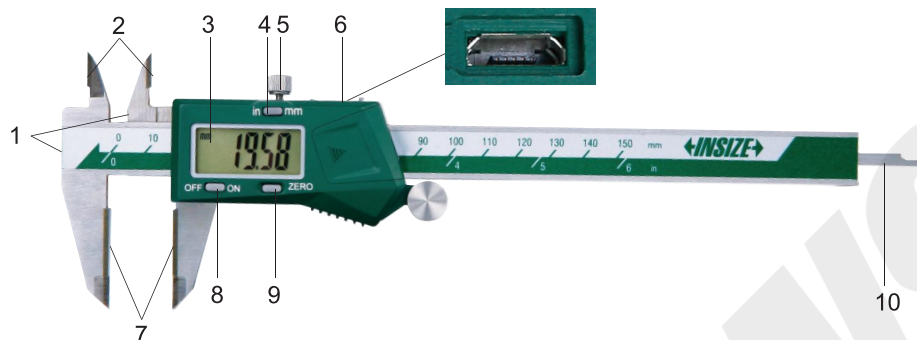

- 1-Superficie di misura a gradini
- 2-Ganasce interne in metallo duro (ganasce in acciaio per 1110-xxxBC)
- 3-Display LCD
- 4-Chiavi di conversione metrica/imperiale
- 5-vite di bloccaggio

- 6-Porta di uscita dati
- 7-Ganasce di misura esterne in metallo duro
- 8-Tasto "On/Off"
- 9-chiave zero
- 10-indicatore di profondità


1. I prodotti vengono utilizzati come segue:

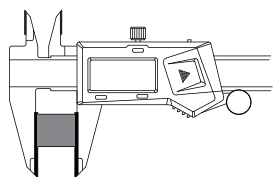

dimensione esterna



dimensione interna

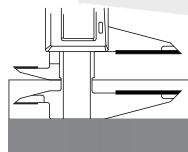

Dimensione del passo



Dimensione della profondità

2. Montaggio Batterie:

- Rimuovere il coperchio della batteria (Fig.1)
- Caricare una batteria CR2032 con il lato positivo della batteria rivolto verso l'esterno (Fig.2).
- Installazione del coperchio della batteria (Fig.3)

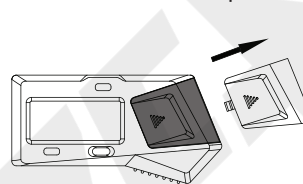


Fig.1

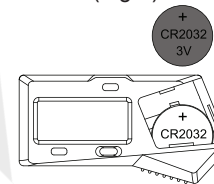


Fig.2

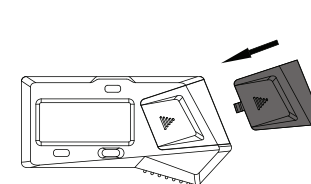


Fig.3

3. Funzione del pulsante:

- in/mm---Conversione pollici/metrica
- OFF/ON---off/on
- ZERO---Oki Zero.
- 4. Pulire la superficie di misurazione con un panno morbido e pulito prima dell'uso, quindi unire completamente le ganasce di misurazione e premere il tasto "ZERO" per impostare lo zero. È necessario effettuare controlli periodici per verificare che la posizione di zero sia corretta.
- 5. Per ottenere risultati di misura corretti, è necessario controllare la forza di misura. Durante la misurazione, ai rulli viene applicata una forza uniforme, in modo che le superfici di misura siano bloccate sul pezzo e allo stesso tempo possano scorrere l'una rispetto all'altra.
- 6. Il prodotto si spegne automaticamente dopo 20 minuti di sosta in condizioni di accensione. Per accendere il prodotto, premere il pulsante "OFF/ON" o tirare il righello.
- 7. Accessori opzionali: Cavo di trasmissione dati (7302-, 7315-)
- 8. La durata della batteria è di circa 1 anno. Al termine della durata della batteria, il display sarà sbiadito, sarà facile muovere il righello, premere il tasto zero, il valore di visualizzazione non è stabile (ad esempio 0.02 mm, 0.05 mm) e altri fenomeni anomali, quindi è necessario sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria, per evitare di causare perdite di batteria e di danneggiare le parti elettroniche.
- 9. Se il display o i pulsanti sono anomali, rimuovere la batteria e attendere circa 1 minuto prima di reinserirla.
- 10. Temperatura di esercizio 0-40°C/32-104°F, umidità relativa non superiore all'80%.