



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Paquímetro digital sem fios


Atenção:

1. A bateria tem uma duração aproximada de 3 a 5 meses. Quando a bateria estiver fraca, pressione o botão de transmissão de dados, a luz de sinalização piscará em vermelho e verde e os dados não poderão ser transmitidos. A bateria precisa ser substituída.
2. Este calibrador não é à prova de água. Se o autocolante entrar em contacto com o líquido de arrefecimento ou outros reagentes, isso causará uma leitura incorreta ou confusa. O líquido de arrefecimento ou outros reagentes não podem ser removidos com etanol, mas pode-se usar WD40 para removê-los.

Resolução: 0,01 mm/0,0005"
Precisão: $\pm 0,03$ mm



VIDEO

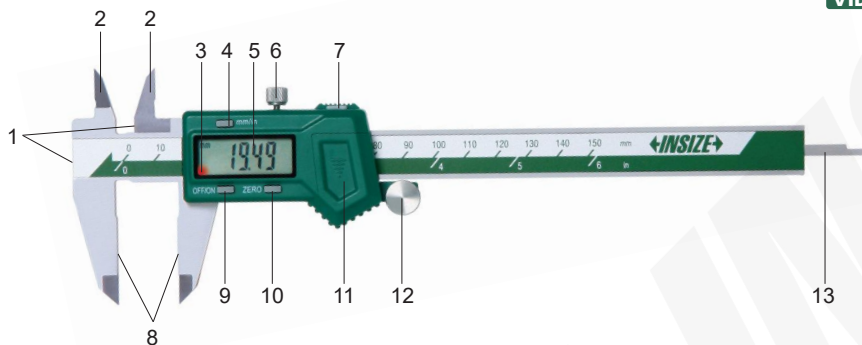

- 1-Faces de medição
- 2-Mandíbulas de medição internas
- 3-Luz de sinalização de transferência de dados
- 4-Botão "mm/in"
- 5-Ecrã LCD
- 6-Parafuso de bloqueio
- 7-Transferência de dados

- 8-Mandíbulas de medição externas
- 9-Botão "OFF/ON"
- 10-Botão "ZERO"
- 11-Tampa da bateria
- 12-Rolo para o polegar
- 13-Barra de medição de profundidade

1. Instalar a pilha:


Remova a tampa do compartimento da pilha, coloque a pilha CR2032 no compartimento, com o lado positivo (+) voltado para fora (fig. 1) e feche a tampa do compartimento.



fig.1

2. Botões:

- "ZERO" serve para definir o zero
 - "OFF/ON" serve para ligar/desligar
 - "in/mm" serve para converter polegadas e milímetros
 - Pressione o botão de transferência de dados para iniciar a recolha de dados e enviar um dado de cada vez
 - Para cada transmissão de dados bem-sucedida, a luz verde pisca uma vez. E para cada transmissão de dados malsucedida, a luz vermelha pisca uma vez
3. Limpe as faces de medição com um pano macio, feche as mandíbulas externas e pressione o botão 'ZERO' para definir o zero. O paquímetro deve ser verificado regularmente para garantir que está corretamente definido no zero.
 4. Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e adequada no paquímetro. As mandíbulas de medição devem "segurar" a peça de trabalho e ainda poder "deslizar" sobre a peça de trabalho.
 5. Desligamento automático em cerca de 20 minutos. Pressione o botão "OFF/ON" ou mova a unidade digital para ligar o visor.
 6. Acessório opcional: recetor (código 7315-2, 7315-3). Referência MN-7315R. Aplicação como segue:

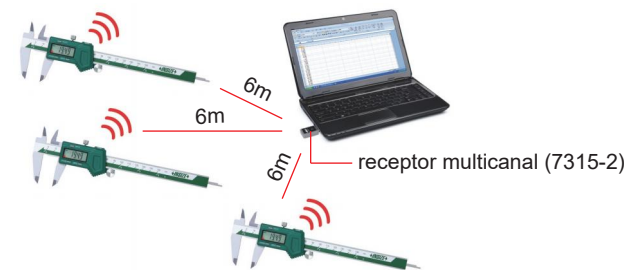

7. Uma bateria pode funcionar por cerca de 3 a 5 meses (a vida útil da bateria varia de acordo com a frequência da recolha de dados). Quando a bateria estiver a acabar, pressione o botão de transmissão de dados, a luz de sinalização piscará em vermelho e verde e os dados não poderão ser transmitidos ou outros fenómenos aparecerão. Substitua a bateria. Se o calibrador não for utilizado por mais de 3 meses, remova a bateria. Caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o calibrador.
8. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.
9. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C/32 a 104 °F, a humidade relativa não deve exceder 80%.

MN-1113-PT

V5