



Nota: questo prodotto non è impermeabile, se la pellicola della pinza entra in contatto con il liquido di raffreddamento può causare un conteggio disordinato. Utilizzare un panno asciutto per pulire la pellicola; se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire la pellicola.

Risoluzione: 0.01 mm/0.0005"
Precisione: ± 0.03 mm

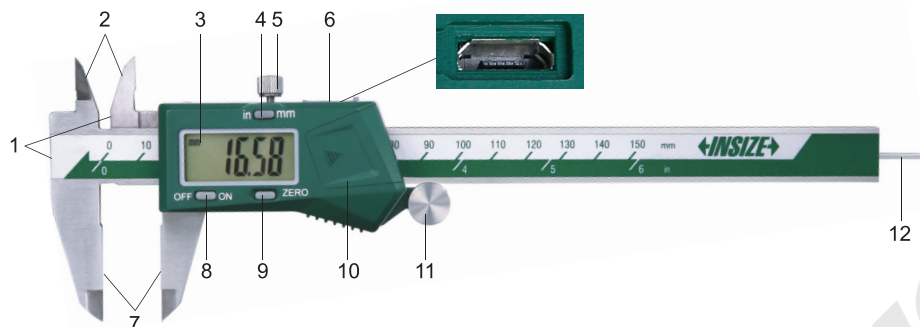

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1-Superficie di misura a gradini | 2-Ganasce di misura interne |
| 3-Display LCD | 4-Chiavi di conversione metrica/imperiale |
| 5-vite di bloccaggio | 6-Porta di uscita dati |
| 7-Ganasce di misura esterne | 8-"On/Off" pulsante |
| 9-chiave zero | 10-coperchio della batteria |
| 11-rullo a cingoli | 12-Profondimetro per barre tonde |

1. Questo prodotto è misurato come segue:

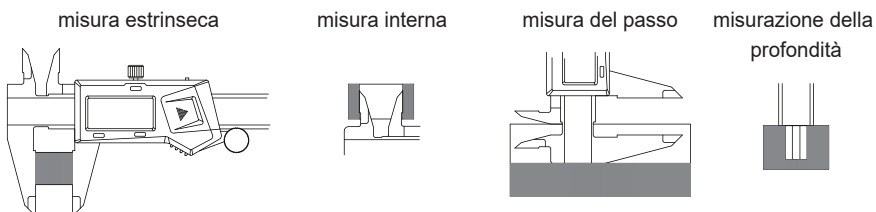

2. Installare la batteria:

---Rimuovere il coperchio della batteria (Fig.1)

---Caricare una batteria CR2032 con il lato positivo della batteria rivolto verso l'esterno (Fig.2).

---Installazione del coperchio della batteria (Fig.3)

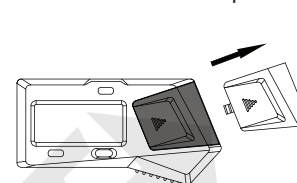


Fig.1

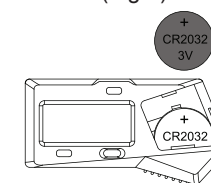


Fig.2

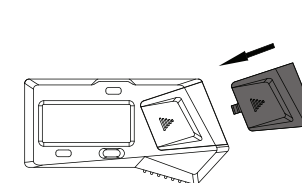


Fig.3

3. Funzione del pulsante:

in/mm---Conversione pollici/metrica

OFF/ON---off/on

ZERO---posizione zero.

4. Prima dell'uso, pulire la superficie di misura con un panno morbido e pulito, quindi unire completamente le ganasce e premere il pulsante "ZERO" per impostare lo zero. È necessario effettuare controlli periodici per verificare che la posizione di zero sia corretta.

5. Per ottenere risultati di misura corretti, è necessario controllare la forza di misura. Durante la misurazione, ai rulli viene applicata una forza uniforme, in modo che la superficie di misura si agganci al pezzo e allo stesso tempo scivoli rispetto ad esso.

6. Il prodotto si spegne automaticamente dopo 20 minuti di sosta nella condizione di accensione. Premere il pulsante "OFF/ON" o tirare il righello per accenderlo.

7. È disponibile un cavo dati opzionale (modello 7302-,7315-).

8. La durata della batteria è di circa 1 anno. Al termine della durata della batteria, si verificheranno anomalie quali lo sbiadimento del display e la facilità di conteggio spostando il telaio del righello; sarà quindi necessario sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si prega di rimuovere la batteria, altrimenti questa potrebbe perdere e danneggiare le parti elettroniche.

9. Se il display o i tasti sono anomali, rimuovere la batteria e attendere circa 1 minuto prima di reinserirla.

10. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F e l'umidità relativa non supera l'80%.