



BETRIEBSANLEITUNG


Digitales Tiefenmessgerät

Achtung: Dieser Bremssattel ist nicht wasserdicht, wenn Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber ist, kann die Anzeige falsch sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit trockenen Tüchern. Wenn das Problem nicht gelöst ist, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.

Auflösung: 0.01mm/0.0005"

Genauigkeit: $\pm 0.03\text{mm}$ (Faixa 0-300mm/0-12")

$\pm 0.05\text{mm}$ (Faixa 300-500mm/12-20")

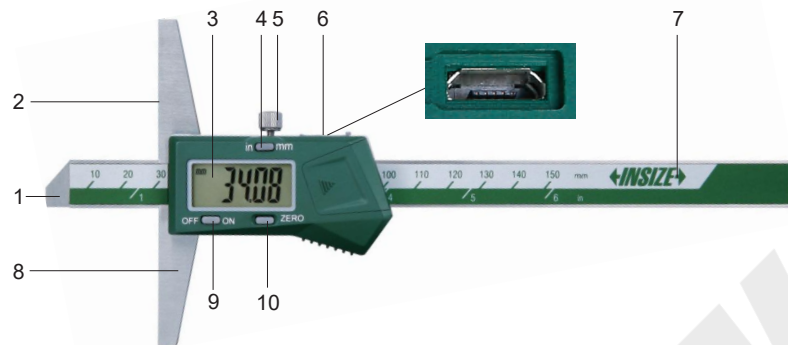

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1-Messfläche | 2-Grundfläche |
| 3-LCD-Anzeige | 4-'in/mm'-Taste |
| 5-Feststellschraube | 6-USB-Ausgang |
| 7-Feixe | 8-Basis |
| 9-Taste 'OFF/ON' | 10-'ZERO'-Taste |

1. Batterie einbauen:

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)
- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen (Abb.2).
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel (Abb.3)

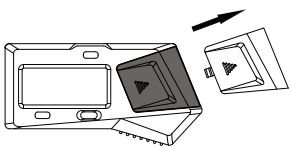


Abb.1

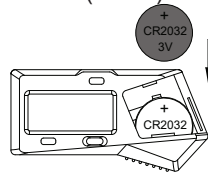


Abb.2

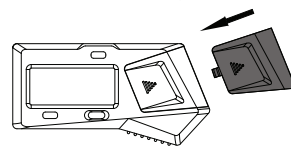


Abb.3

2. Knöpfe:

- "in/mm" steht für die Umrechnung von Zoll und mm
- "OFF/ON" schaltet ein/aus
- "ZERO" bedeutet, dass Null gesetzt wird.

3. Es ist notwendig, vor der Messung den Nullpunkt auf der Prüfplatte einzustellen. Reinigen Sie die Messflächen und die Oberfläche der Inspektionsplatte mit einem weichen Tuch, setzen Sie dann die Basisebene auf die Inspektionsplatte und drücken Sie die Basis weiter. Ziehen Sie vorsichtig den Balken, um die Messfläche mit der Platte in Kontakt zu bringen, sichern Sie die Feststellschraube und drücken Sie die Taste "ZERO", um den Nullpunkt einzustellen. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er richtig auf Null eingestellt ist.

4. Bitte beachten Sie bei der Messung die folgenden zwei Punkte:

- Vergewissern Sie sich, dass sich auf den Messflächen und der Werkstückoberfläche kein Staub, Schneidspäne oder andere Verunreinigungen befinden, da die Messung sonst fehlerhaft sein kann.
- Die Messfläche und die Basisebene müssen vor Kratzern und Beschädigungen geschützt werden; die Basis muss fest angedrückt werden und es muss eine konstante und angemessene Kraft aufgebracht werden, um den Balken zu ziehen.

5. Automatische Abschaltung nach etwa zwanzig Minuten. Drücken Sie die Taste 'OFF/ON' oder bewegen Sie das Digitalgerät, um das Display einzuschalten.

6. Optionales Zubehör: Datenausgangskabel (Code 7315-.7302-,7305-)

7. Eine Batterie kann ein Jahr lang verwendet werden. Wenn die Batterie leer ist, wird die Anzeige schwach, abnormale Messwerte oder andere Phänomene erscheinen, wenn die digitale Einheit bewegt wird, ersetzen Sie bitte die Batterie. If Bremssattel ist nicht für mehr als 3 Monate verwendet werden, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.

8. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.

9. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.

MN-1141-DE

V5