




OPERATION INSTRUCTION

Digital Depth Gauge

Atención: Este calibrador no es resistente al agua. Si hay líquido refrigerante en la etiqueta, la lectura puede ser incorrecta. Limpie la etiqueta con un paño seco. Si el problema persiste, utilice WD40 para limpiar la etiqueta.

Resolución: 0.01 mm/0.0005"
Precisión: ± 0.03 mm

- 1-Plano base
- 2-Sonda de medición
- 3-Tornillo de fijación
- 4-Botón "in/mm"
- 5-Salida USB
- 6-Viga
- 7-Pantalla LCD
- 8-Botón "OFF/ON"
- 9-Botón "ZERO"
- 10-Superficie de ajuste a cero (incluida)

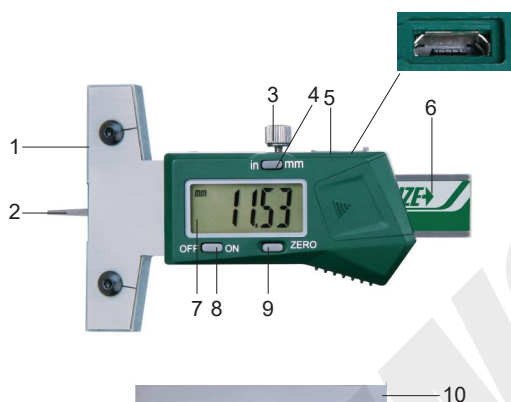

1. Instalar la pila:

- Retire la tapa de la pila (fig. 1).
- Coloque la pila CR2032 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia fuera.
- Cierre la tapa de la pila.

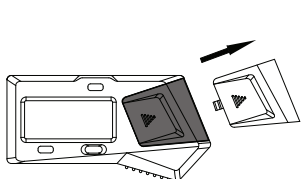


fig.1

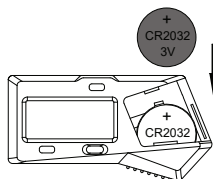


fig.2

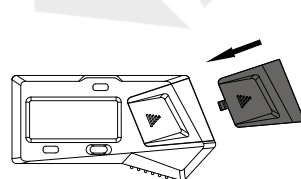


fig.3

2. Botones:

- "in/mm" sirve para convertir pulgadas a milímetros y viceversa.
- "OFF/ON" sirve para apagar/encender.
- "ZERO" sirve para poner a cero.

3. Es necesario poner a cero la superficie de ajuste a cero antes de realizar la medición. Limpie la superficie de medición y la superficie de ajuste a cero con un paño suave, luego coloque el plano base sobre la superficie de ajuste a cero y mantenga presionada la base. Tire suavemente de la viga para que la superficie de medición entre en contacto con la superficie de ajuste a cero, bloquee el tornillo de fijación y pulse el botón "ZERO" para poner a cero (fig. 4). El medidor debe revisarse periódicamente para asegurarse de que está correctamente ajustado a cero.



fig.4

4. Preste atención a los dos puntos siguientes durante la medición:

- Asegúrese de que no haya polvo, virutas de corte u otros residuos en las caras de medición y en la superficie de la pieza de trabajo, ya que, de lo contrario, la medición podría ser incorrecta.
 - La cara de medición y el plano base deben protegerse para que no se rayen ni se dañen.
- Es necesario presionar la base con firmeza y aplicar una fuerza constante y adecuada para tirar de la viga.

5. Apagado automático en unos veinte minutos. Pulse el botón "OFF/ON" o mueva la unidad digital para encender la pantalla.

6. Accesorio opcional: cable de salida de datos (7302-, 7315-, 7305-).

7. Una pila puede durar un año. Cuando la pila se esté agotando, la pantalla se volverá débil, aparecerán lecturas anormales u otros fenómenos al mover la unidad digital; sustituya la pila. Si el medidor no se va a utilizar durante más de 3 meses, retire la pila. De lo contrario, el líquido podría derramarse de la pila y dañar el calibre.

8. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto.

9. La temperatura de funcionamiento es de 0-40°C/32-104°F, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.

MN-1145-ES

V2