


Nota: questo prodotto non è impermeabile, se la pellicola della pinza entra in contatto con il liquido di raffreddamento può causare un conteggio disordinato. Utilizzare un panno asciutto per pulire la pellicola; se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire la pellicola.

Risoluzione: 0.01 mm/0.0005"
Precisione: ± 0.03 mm

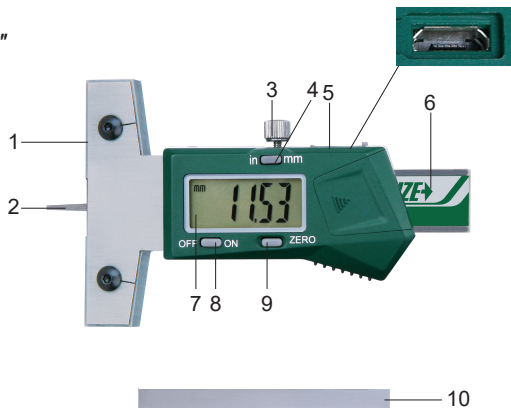

- | | |
|--|---|
| 1-superficie di misura del righello e del telaio | 2-stilo |
| 3-vite di bloccaggio | 4-Chiavi di conversione metrica/imperiale |
| 5-Porta di uscita dati | 6-shaku |
| 7-Display LCD | 8-Pulsante "On/Off " |
| 9-chiave zero | 10-Blocco zero (standard) |

1. Montaggio Batterie.

- Rimuovere il coperchio della batteria (Fig.1)
- Caricare una batteria CR2032 con il lato positivo della batteria rivolto verso l'esterno (Fig.2).
- Installazione del coperchio della batteria (Fig.3)

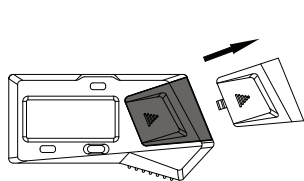


Fig.1

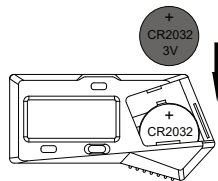


Fig.2

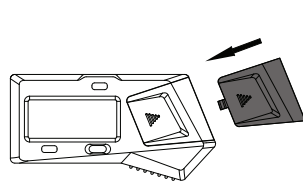


Fig.3

2. Funzione del pulsante.

in/mm---Conversione pollici/metrica
OFF/ON---off/on
ZERO---Oki Zero.

3. Lo zero deve essere impostato sul blocco di azzeramento prima della misurazione. Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire la superficie di misurazione e la superficie di lavoro del blocco di azzeramento, quindi fissare completamente la superficie di misurazione del telaio del righello e la superficie di lavoro del blocco di azzeramento, premere il telaio del righello, spingere verso il basso il corpo del righello fino a sentire lo stilo che entra in contatto con il blocco di azzeramento, stringere le viti di bloccaggio e premere "ZERO" per completare l'operazione di azzeramento (Fig.4). È necessario effettuare controlli regolari per verificare che la posizione di azzeramento sia corretta.



Fig.4

4. Durante la misurazione, è necessario tenere presenti i due punti seguenti.
 - Mantenere pulite la superficie di misura e la superficie del pezzo per evitare risultati di misura imprecisi a causa di polvere, detriti e altri residui.
 - Stabilizzare il telaio spingendo delicatamente e dolcemente sul righello per evitare di danneggiare lo stilo in caso di contatto troppo violento con il pezzo da lavorare.
5. Il prodotto si spegne automaticamente dopo 20 minuti di accensione. Premere il tasto "OFF/ON" o tirare il righello per accendere il prodotto.
6. Accessori opzionali: Cavo dati (modelli 7302-,7315-).
7. La durata della batteria è di circa 1 anno. Al termine della durata della batteria, il display potrebbe diventare debole e il numero potrebbe essere alterato dallo spostamento del telaio; è quindi necessario sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie, altrimenti queste potrebbero perdere e danneggiare i componenti elettronici.
8. Se il display o i pulsanti sono anomali, rimuovere la batteria e attendere circa 1 minuto per ricaricarla.
9. La temperatura di esercizio è 0-40°C/32-104°F e l'umidità relativa non supera l'80%.