

Auflösung: 0.01mm/0.0005"

Code	Dicken bereich	Rohr wand dicken bereich	Genauigkeit
2163-25	0-25mm/0-1"	0-2mm/0-0.08"	±0.04mm



- 1-Amboss
- 2-Kugelamboss
- 3-Bewegliche Spitze
- 4-Schraubenschlüssel
- 5-LCD-Anzeige
- 7-Feststellschraube
- 8-"mm/in"-Taste
- 9-"0"-Taste
- 10-"ON/OFF"-Taste
- 11-Batteriefachdeckel

1. Legen Sie die Batterie in das Dickenmessgerät ein, wobei die positive Seite der Batterie nach außen zeigen sollte.

2. Reinigen Sie die Messflächen vor dem Gebrauch.

3. Tasten:

---"in/mm" dient zur Umrechnung zwischen Zoll und Millimeter.

---"OFF/ON" dient zum Ein- und Ausschalten.

---"0" dient zum Einstellen der Nullstelle.

4. Messung

Abb. 1 zeigt, wie man die Dicke oder den Durchmesser misst, der Bereich ist 0-25mm/0-1".

Abb. 2 zeigt, wie man die Wandstärke des Rohrs misst, der Bereich ist 0-2mm/0-0.08".

Bitte ziehen Sie die Feststellschraube vor der Messung fest an.

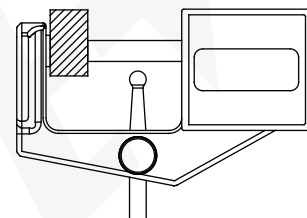


Abb.1

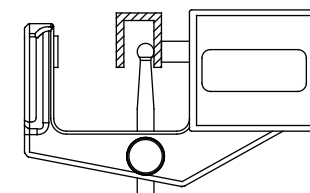


Abb.2

5. Beim Wechsel zwischen den beiden Messmodellen muss der Nullpunkt eingestellt werden. Lassen Sie während der Dicken-/Durchmessermessung die bewegliche Spitze den Amboss berühren und drücken Sie die Taste "0", um den Nullpunkt einzustellen. Lassen Sie während der Rohrwanddickenmessung die bewegliche Spitze den Kugelamboss berühren und drücken Sie die Taste "0", um den Nullpunkt einzustellen.

6. Eine Batterie hält bei kontinuierlichem Gebrauch ein Jahr lang. Wenn nichts auf dem Display angezeigt wird oder die Ziffern blinken, ist die Batteriespannung zu niedrig. Bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie nach 1 Minute wieder ein. Entfernen Sie die Batterie, wenn das Dickenmessgerät längere Zeit nicht verwendet wird.

7. Die Betriebstemperatur beträgt 0–40°C. Setzen Sie das Dickenmessgerät keinen starken Magnetfeldern aus.

Halten Sie das Dickenmessgerät trocken. Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in das Dickenmessgerät gelangt und die Elektronik beschädigt. Legen Sie keine Spannung an das Dickenmessgerät an, z. B. durch Gravieren mit einem elektrischen Stift.