



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Snap Gage digital de 3 finalidades

Atenção:

Esse calibrador não é à prova d'água. Se houver líquido de arrefecimento no adesivo, a leitura poderá estar incorreta. Limpe o adesivo com panos secos. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o adesivo.


Faixa de medição: 0-25 mm/0-1"

Resolução: 0.01mm/0.0005"

Precisão: ± 0.03 mm

Bateria: LR44

- 1-Faces de medição externas
- 2-Mandíbulas de medição internas
- 3-Botão 'mm/in'
- 4-Parafuso de travamento
- 5-Tela LCD
- 6-Pontas de ranhura
- 7-Botão 'ON/OFF'
- 8-Botão '0'
- 9-Tampa da bateria

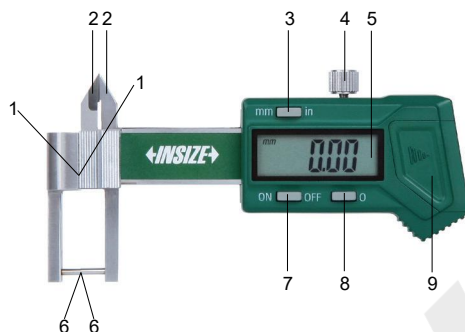

1. Instale a bateria:---Remova a tampa da bateria (fig. 1)

---Coloque a bateria LR44 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora (fig. 2)

---Feche a tampa da bateria (fig. 3)

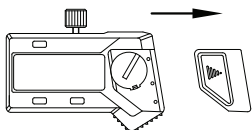


fig.1

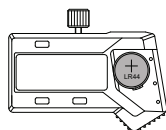


fig.2

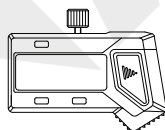


fig.3

2. Botões

'mm/in'---conversão de mm e polegadas

'ON/OFF'---ligar/desligar o visor


'0'---configura o zero.

3. Configuração do zero

Combine faces de medição externas, pressione rapidamente o botão '0' para definir o zero.

O medidor deve ser verificado regularmente para garantir que o zero esteja ajustado corretamente.

4. Medição

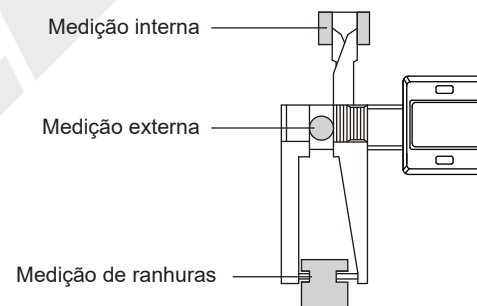

5. Uma bateria pode durar um ano de uso. Quando a tensão da bateria estiver muito baixa, os dígitos no visor piscam, substitua a bateria. Se o medidor não for usado por um longo período de tempo, remova a bateria. Caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o medidor.

6. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%.