



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Medidor digital instantâneo

Cuidado: Evite que líquidos entrem no medidor de espessura para não danificar os componentes eletrônicos.

Intervalo: 0-25 mm/0-1"
Resolução: 0.01 mm/0.0005"
Precisão: ± 0.03 mm



1-Botão "in/mm"
2-Ecrã LCD
3-Bigorna fixa
4-Bigorna móvel

5-Ponta de medição
6-Chave inglesa
7-Botão "OFF/ON"
8-Botão "ZERO"
9-Tampa da bateria

1. Remova a tampa da bateria conforme o diagrama a seguir, coloque a bateria (SR44 ou LR44) no compartimento da bateria, com o lado positivo da bateria (+) voltado para fora (fig. 1).

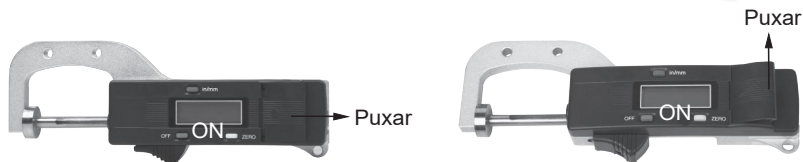


fig.1

2. Botões:

- "in/mm" é para conversão entre polegadas e milímetros
- "OFF/ON" é para desligar ou ligar
- "ZERO" é para definir o zero

3. Definir zero:

Mova a chave inglesa para abrir as bigornas de medição, limpe as bigornas de medição com um pano macio antes de usar. Em seguida, solte a chave inglesa, feche completamente as bigornas de medição e pressione "ON/ZERO" para definir o zero. O medidor digital deve ser verificado regularmente para garantir que o zero esteja correto.

4. Medição:

- Limpe as faces da peça medida com um pano macio
- Mova a chave inglesa, abra a ponta móvel, coloque a peça entre as bigornas, solte a chave inglesa lentamente e obtenha a leitura quando as bigornas de medição entrarem em contacto completo com a peça (fig. 2)

Aviso: Durante a medição, proteja as bigornas de medição contra operação excessiva.

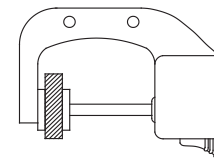


fig.2

5. Uma bateria pode durar um ano de uso. Se não houver nada no visor ou os dígitos estiverem desfocados, a tensão da bateria está muito baixa, substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados ou o eixo for movido, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Se o medidor não for usado por um longo período, remova a bateria. Caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o medidor.

MN-2167-PT

V1