



Gamma: 0-360°
Risoluzione: 10"/0.005°
Precisione: ±5'

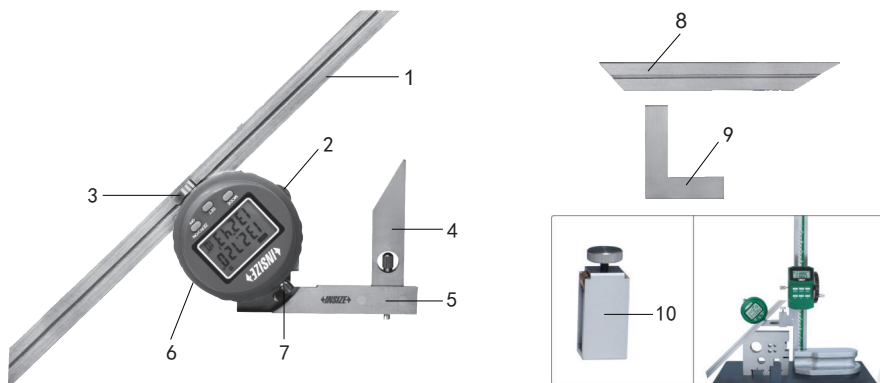


- 1-Tegola da 300 mm
- 2-Dado di rifilatura
- 3-Viti di bloccaggio della piastra del righello
- 4-righello aggiuntivo
- 5-piedistallo
- 6-pacco batteria
- 7-vite di bloccaggio
- 8-Tegola da 150 mm
- 9-una serie di angoli retti per la correzione di bozze
- 10-Blocco di bloccaggio del misuratore di altezza (modello 2372-CLAMP, opzionale)

1. Prima dell'uso, utilizzare un righello calibrato nella posizione a 90°, quindi misurare e utilizzare. Nella posizione 0°, la piastra del righello e la base del righello non sono a filo è normale, non influisce sulla misurazione dell'angolo.

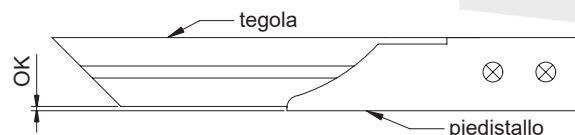

2. Visualizzazione simultanea di gradi e gradi/minuti/secondi per una facile leggibilità

3. Installazione delle batterie: rimuovere il vano batterie e inserire le batterie CR2032, con il lato negativo rivolto verso l'alto.

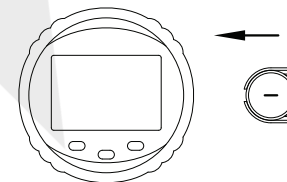

4. Funzione chiave

MODALITÀ---Commutazione di gamma 4x90°, 2x180°, 360°

SET---premere brevemente, cambiare la direzione di misurazione; premere a lungo 3s, entrare nell'impostazione del valore preimpostato, a questo punto premere brevemente MODE per modificare il valore, premere brevemente ZERO/ON/OFF per cambiare il numero di cifre, completare l'impostazione premere a lungo SET per uscire

ZERO/ON/OFF---premere brevemente per accendere l'alimentazione nello stato di spento; nello stato di acceso, premere brevemente per visualizzare il valore preimpostato, premere a lungo per 3s per spegnere l'alimentazione.


5. Utilizzo:

---Scegliere l'intervallo appropriato della piastra del righello nella sede del righello, regolare la piastra del righello nella posizione appropriata e quindi bloccarla.



---Calibrazione: impostare il valore preimpostato su 90°, quindi premere "ZERO/ON/OFF" per impostare i 90°, quindi misurare; il metodo di misurazione è illustrato nella figura.

---Dado di rifilatura per piccole regolazioni dell'angolo, vite di bloccaggio per il bloccaggio dell'angolo fisso

---Dopo la sostituzione della piastra, è necessario ricalibrare l'angolometro.

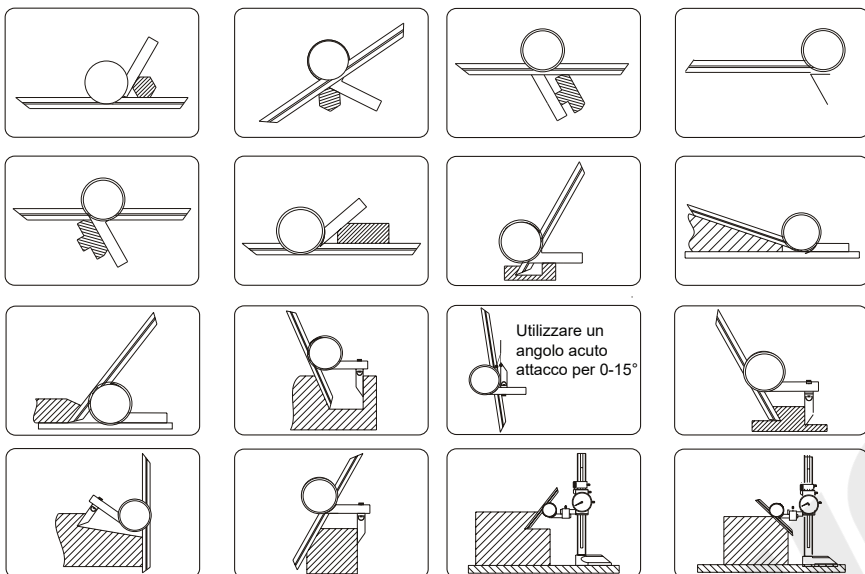

6. Nota: non utilizzare questo prodotto per tracciare linee sui pezzi o come sostituto di una bilancia.

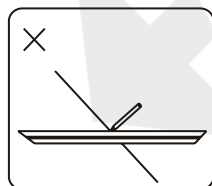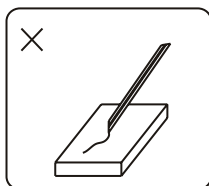

7. Tenere lontano dai campi magnetici quando si utilizza questo prodotto
8. Temperatura di esercizio 0-40°C/32-104°F, umidità relativa non superiore all'80%.
9. Se il display o i pulsanti sono anomali, rimuovere la batteria per 1 minuto e reinserirla.
10. Accessori opzionali: Cavo di trasmissione dati (modelli 7315-, 7302-).
11. La durata della batteria è di circa 1 anno; se non si utilizza il prodotto per lungo tempo, si prega di rimuovere la batteria e di proteggere il prodotto dalla ruggine.