


Kód	Rozsah	Zdvih číselníku	Stupnice číselníku	Přesnost
2344-1	0-1mm	1mm	0.001mm	$\pm 0.005\text{mm}$

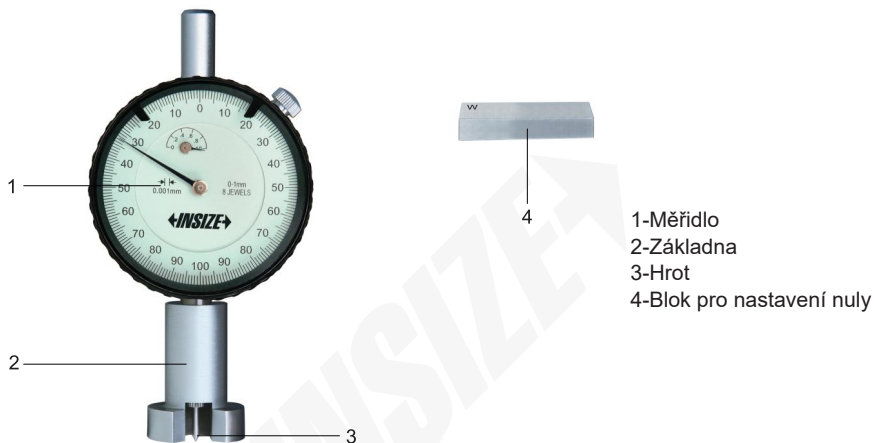

1. Použití

Před použitím nastavte nulu (obr. 1). Blok pro nastavení nuly s označením "W" je pracovní plocha. Změřte výšku od vrcholu k údolí na povrchu očištěném tryskáním (obr. 2).

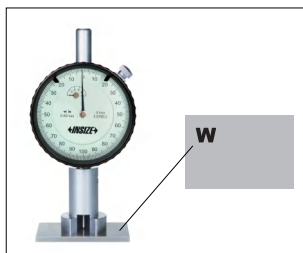


fig.1

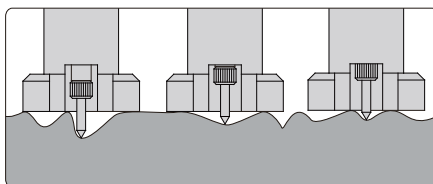


fig.2

2. After measurement, please oil base surface and tip.

MN-2344-CZ

V0