




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Jauge de profil de surface

Code	Gamme	Course du comparateur à cadran	Graduation du comparateur à cadran	Précision
2344-1	0-1mm	1mm	0.001mm	$\pm 0.005\text{mm}$

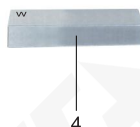

- 1-Indicateur à cadran
- 2-Base
- 3-Pointe
- 4-Bloc de réglage du zéro

1. Application

Réglez le zéro avant utilisation (fig. 1). Le bloc de réglage du zéro avec " W " est la face active.
Mesurez la hauteur crête à creux de la surface nettoyée par sablage (fig. 2).

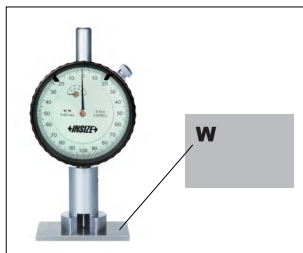


fig.1

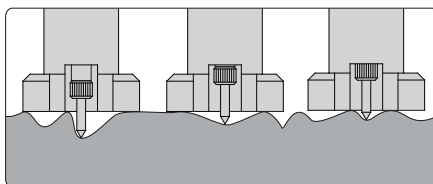


fig.2

2. Après la mesure, veuillez huiler la surface de base et la pointe.

MN-2344-FR

V0