




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Medidor de perfil de superfície

Código	Gama	Curso do indicador de dial	Graduação do indicador de dial	Precisão
2344-1	0-1mm	1mm	0.001mm	$\pm 0.005\text{mm}$

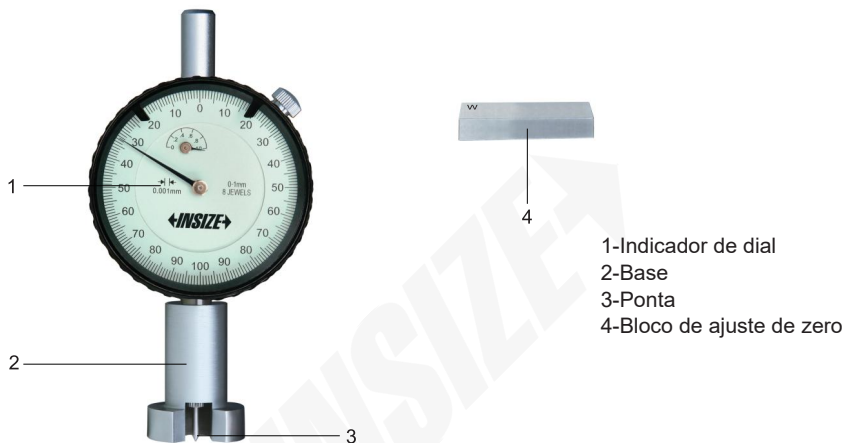

1. Aplicação

Defina o zero antes de usar (fig. 1). O bloco de definição do zero com "W" é a face de trabalho. Meça a altura do pico ao vale da superfície limpa com jato (fig. 2).

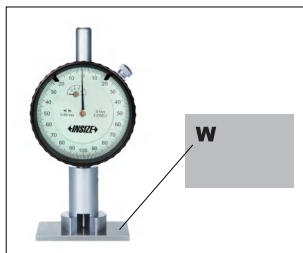


fig.1

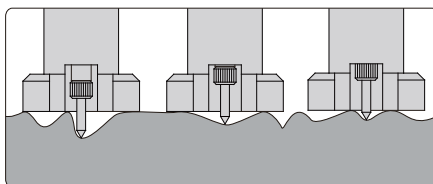


fig.2

2. Após a medição, lubrifique a superfície da base e a ponta.

MN-2344-PT

V0