



INSTRUCCIONES DE USO

Medidor de espesor digital

Gama: 0-25.4mm/0-1"

Resolución: 0.01mm, 0.001", 1/64"

Precisión: 0.05mm

Repetibilidad: 0.02mm



- 1-Puntos
- 2-Mandíbula fija
- 3-Mandíbula móvil
- 4-Tapa de la batería
- 5-Pantalla
- 6-Botón 'UNIT'
- 7-Botón 'ZERO'
- 8-Botón 'HOLD'

1. Instale la batería: retire la tapa de la batería, instale CR2032, el negativo de la batería debe estar hacia arriba.

2. Botones

'UNIT' ---pulsación corta, interruptor de resolución 0.01mm、0.001"、1/64";

'ZERO' ---pulsación corta, encendido/cero; pulsación larga, apagado;

'HOLD' ---pulsación corta, retención de datos.

3. Antes de medir, debe calibrarse el medidor de espesores. Limpie los puntos superior e inferior con un paño suave y limpio. Mueva la mordaza móvil para que los puntos superior e inferior del medidor de espesores se fusionen y pulse el botón 'ZERO' para fijar la posición cero y completar la calibración de la posición cero.


4. Cuando mida el espesor, sujete el medidor de espesor a la pieza a medir, balancee suavemente el medidor de espesor para encontrar el valor mínimo y lea el resultado de la medición en la pantalla del medidor.

Preste atención a controlar la fuerza de medición, no debe ser demasiado grande.

5. Después de su uso, engrase las puntas para protegerlas de la oxidación.

6. Si no va a utilizar el transportador durante un largo periodo de tiempo, retire la batería y aplique aceite antioxidante.

Nota: Cuando la energía de la batería está baja, el valor mostrado del medidor de espesor será incorrecto o incluso números aleatorios, en este momento, por favor reemplace la batería en el tiempo y volver a calibrar a utilizar.

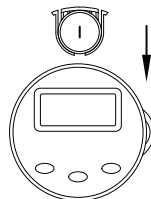

MN-2710-ES

V0