



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Medidor digital de espessura

Faixa: 0-25.4mm/0-1"


Resolução: 0.01mm, 0.001", 1/64"

Precisão: 0.05mm

Repetibilidade: 0.02mm



- 1-Pontos
- 2-Mandíbula fixa
- 3-Mandíbula móvel
- 4-Tampa da bateria
- 5-Tela
- 6- Botão 'UNIT' (unidade)
- 7- Botão 'ZERO'
- 8- Botão 'HOLD'

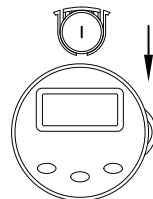

1. Instale a bateria: remova a tampa da bateria, instale o CR2032, o negativo da bateria deve estar voltado para cima.
2. Botões
 - 'UNIT' ---Pressionamento curto, interruptor com resolução de 0.01 mm, 0.001", 1/64";
 - 'ZERO' ---pressão curta, liga/zera; pressão longa, desliga;
 - 'HOLD' ---Pressione rapidamente, mantenha os dados pressionados.
3. Antes de medir, o medidor de espessura deve ser calibrado. Limpe os pontos superior e inferior com um pano macio e limpo. Mova a mandíbula móvel para fazer com que os pontos superior e inferior do medidor de espessura se fundam e pressione o botão 'ZERO' para definir a posição zero e concluir a calibração da posição zero.
4. Ao medir a espessura, prenda o medidor de espessura à peça de trabalho a ser medida, balance-o suavemente para encontrar o valor mínimo e leia o resultado da medição no visor do medidor.
Preste atenção ao controle da força de medição, que não deve ser muito grande.
5. Não opere com muita força, para não danificar o produto. Após o uso, lubrifique as pontas para protegê-las contra ferrugem.
6. Se o transferidor não for usado por um longo período de tempo, remova a bateria e use óleo antiferrugem.
Observação: quando a carga da bateria estiver baixa, o valor exibido do medidor de espessura estará errado ou até mesmo em números aleatórios.

MN-2710-PT

V0