




Attenzione: questo goniometro non è impermeabile. Evitare che liquidi penetrino nell'indicatore per non danneggiare i componenti elettronici.

Intervallo: 0-180°
Risoluzione: 0,05°
Precisione: $\pm 0,3^\circ$

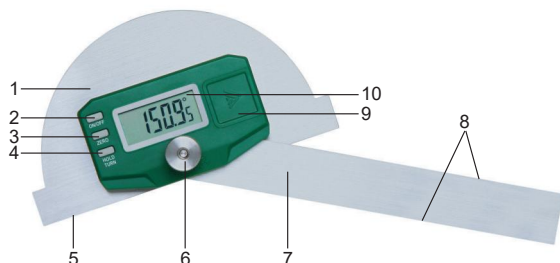

- 1-Righello di base
- 2-Pulsante 'ON/OFF'
- 3-Pulsante 'ZERO'
- 4-Pulsante 'HOLD/TURN'
- 5-Superficie di misurazione del righello di base
- 6-Dado di bloccaggio
- 7-Righello
- 8-Superficie di misurazione del righello
- 9-Portabatteria
- 10-Display

1. Per la misurazione degli angoli e il tracciamento di linee ausiliarie.
2. Installazione della batteria:
 - Rimuovere il coperchio del vano batteria (fig. 1)
 - Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, con il polo positivo (+) rivolto verso l'esterno (fig. 2)
 - Chiudere il coperchio del vano batteria

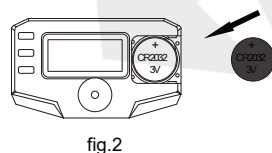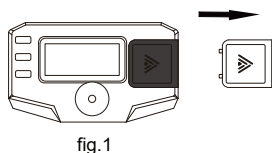

3. Pulsanti:
 - 'ON/OFF'---accensione/spegnimento
 - 'ZERO'---azzeramento

'HOLD/TURN'

- pressione breve: mantiene la lettura
- pressione prolungata: capovolge la lettura

4. Impostazione dello zero:
 - Posizionare il righello di base e il righello sullo stesso piano, allineare la superficie di misurazione del righello di base e del righello, quindi premere il pulsante 'zero' per impostare lo zero.
5. Misurazione:
 - Misurazione dell'angolo (fig. 3, fig. 4), disegno della linea ausiliaria (fig. 5).

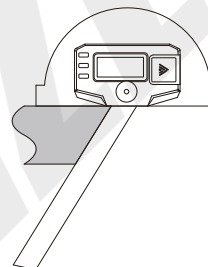


fig.3

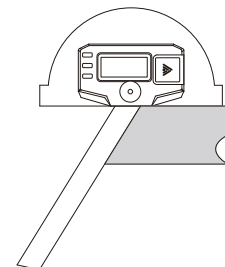


fig.4

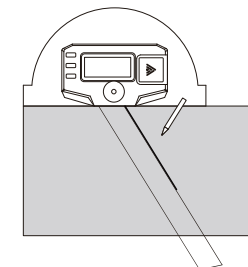


fig.5

6. Spegnimento automatico dopo circa cinque minuti. Premere il pulsante 'ON/OFF' per accendere il display.
7. Una batteria può durare fino a un anno. Quando la batteria si sta esaurendo, il display diventerà debole, appariranno letture anomale o altri fenomeni quando si sposta l'unità digitale, sostituire la batteria. Se il goniometro non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il goniometro.
8. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto.
9. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32-104 °F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.