



BEDIENUNGSANLEITUNG

Prüflehre für Schweißhinterschnitte




Messgerät für
Schweißhinterschnitten




Kalibrierblock

1. Die Lehre dient zur Messung von Hinterschnitten.
2. Kalibrierung: Setzen Sie die Lehre auf den Kalibrierblock und prüfen Sie, ob der Tastkopf verschlissen ist.

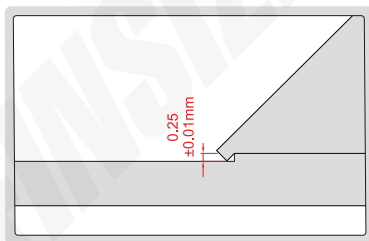

3. Messung

Wenn ein Lichtspalt vorhanden ist, gilt $h < 0,25$ mm;
Wenn kein Lichtspalt vorhanden ist, gilt $h \geq 0,25$ mm

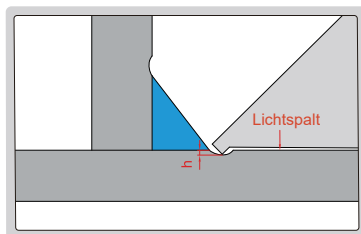

MN-4849-DE

V0