



ISTRUZIONI PER L'USO

Calibro per sottosquadro di saldatura




Calibro per sottosquadro di saldatura



Blocco di calibrazione


1. Il calibro serve a misurare il sottosquadro
2. Taratura: posizionare il calibro sul blocco di taratura e verificare che la sonda non sia usurata.

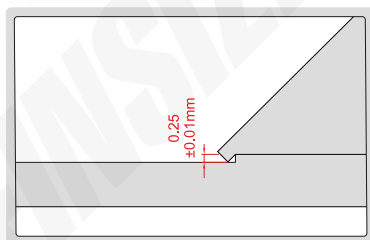

3. Misurazione

Quando è presente uno spazio di luce, $h < 0,25$ mm;

Quando non è presente alcuno spazio di luce, $h \geq 20,25$ mm

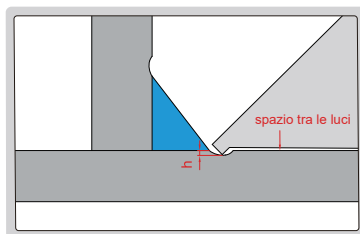

MN-4849-IT

V0