




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Support pour comparateur à cadran (non magnétique)

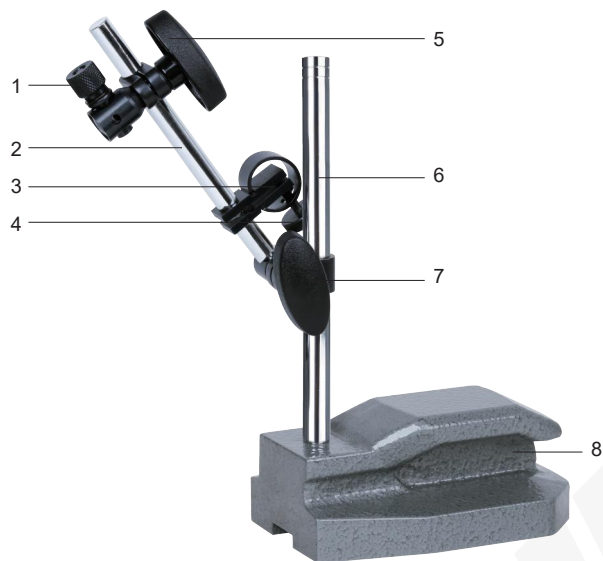

- 1-Dispositif de maintien
- 2-Pôle d'étau
- 3-Dispositif de réglage fin
- 4-Vis de réglage fin

- 5-Clé de verrouillage
- 6-Pôle principal
- 7-Clé de verrouillage
- 8-Base (durcie, non magnétique)

1. Ce support magnétique est destiné aux comparateurs numériques/à cadran et aux comparateurs à cadran.
Il se fixe comme suit :



maintenir l'oreille en arrière



tige de fixation $\Phi 8\text{mm}$



tige de maintien 3/8" DIA.



Indicateur de test à cadran à main
à travers une pince de $\Phi 4\text{mm}$

2. Utilisation :
- Tenir l'indicateur comme indiqué ci-dessus.
 - Avant utilisation, nettoyer la surface de contact de la base et de la plaque afin d'éviter toute erreur de mesure.
 - Desserrer la clé de verrouillage pour régler le vice-pôle et l'indicateur dans la position appropriée. Tourner la vis de réglage fin, ce qui est pratique lorsque l'indicateur est proche de la pièce à usiner. Après le réglage, assurez-vous que chaque pièce est bien verrouillée.
3. Pour obtenir des mesures précises, évitez d'utiliser la base magnétique dans un environnement soumis à des vibrations.

MN-6226-FR

V0