



1-Parafuso de fixação
2-Dispositivo de fixação
3-Parafuso de ajuste fino
4-Polo do torno

5-Haste principal
6-Base (têmida, não magnética)
7-Chave de travamento

1. Este suporte magnético destina-se a medidores digitais/de mostrador e medidores de teste de mostrador.

Fixação conforme descrito a seguir:



haste de fixação de Ø8 mm (sistema métrico)



ranhura em cauda de andorinha

2. Utilização:

---Segure o indicador conforme as instruções abaixo.

Atenção: Para evitar erros de medição causados pela elasticidade do ajuste fino, o ponto de contato e o parafuso de ajuste fino devem estar localizados em lados opostos (fig. 1);

Durante o trabalho, ajuste o parafuso de ajuste fino de modo que o componente 1 fique entre a parte superior da rosca e o meio da rosca; para aumentar a elasticidade da cabeça, não deixe o componente 1 ficar na parte inferior da rosca (fig. 2).



fig.1

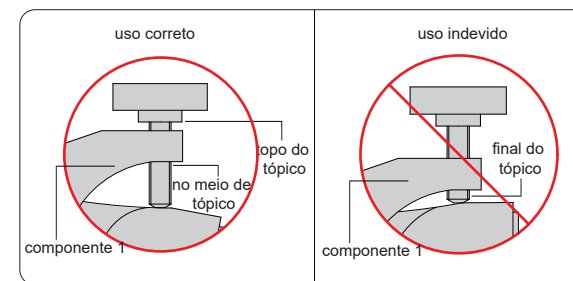


fig.2

---Antes de usar, limpe a superfície de contato da base e da placa para evitar erros de medição.

---Afrouxe o parafuso de fixação, travando-o após instalar o indicador. Afrouxe a chave de travamento para ajustar o polo do torno e o indicador na posição adequada. Gire o parafuso de ajuste fino, o que é mais fácil de operar quando o indicador está próximo da peça de trabalho. Após o ajuste, certifique-se de que todas as peças estejam firmemente travadas.

3. Para obter medições precisas, evite usar o suporte magnético universal em ambientes com vibração.