



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Suporte para indicador de quadrante
(para indicadores de quadrante de 0.001mm
e indicadores de teste de quadrante)



1-Parafuso de ajuste fino
2-Parafuso de bloqueio
3-Dispositivo de fixação

4-Base (reforçada, não magnética)
5-Polo principal
6-Chave de bloqueio

1. Este suporte magnético destina-se a indicadores de mostrador de 0,001 mm e 0,01 mm e a conjuntos de indicadores de mostrador.
Fixação da seguinte forma:



haste de fixação de $\Phi 8$ mm
(sistema métrico)



ranhura em cauda de andorinha

2. Utilização:

---Segure o indicador conforme indicado abaixo.

Atenção: Para evitar erros de medição causados pela elasticidade do ajuste fino, o ponto de contacto e o parafuso de ajuste fino devem estar localizados no lado oposto (fig. 1); Durante o trabalho, ajuste o parafuso de ajuste fino de modo a que o componente 1 fique entre a parte superior da rosca e o meio da rosca; para aumentar a elasticidade da cabeça, não deixe o componente 1 ficar na parte inferior da rosca (fig. 2).

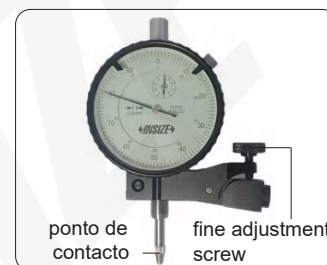


fig.1

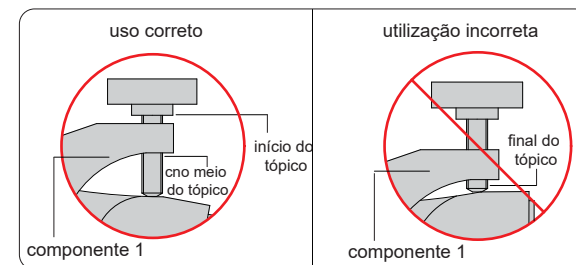


fig.2

---Antes de utilizar, limpe a superfície de contacto da base e da placa para evitar erros de medição.

---Desaperte o parafuso de fixação, e volte a apertá-lo após instalar o indicador. Desaperte a chave de fixação para ajustar à posição adequada. É mais fácil rodar o parafuso de ajuste fino quando o indicador está próximo da peça de trabalho. Após o ajuste, certifique-se de que todas as peças estão bem fixadas.

3. Para obter uma medição precisa, evite utilizar o suporte magnético universal em ambientes com vibração.

MN-6230-PT

V0