




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Soportes para indicadores de cuadrante de granito

Código	Vástago de sujeción aplicable	Base
6867-250	3/8" DIA	planitud 110 µin
6867-400	3/8" DIA	planitud 118 µin

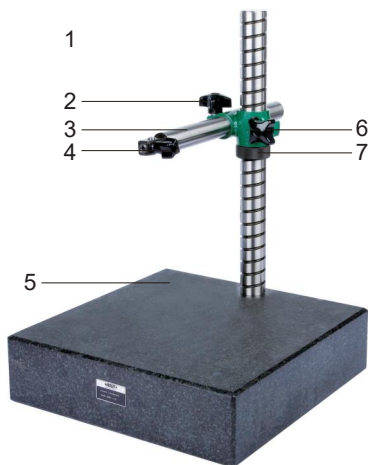


- 1-Columna
- 2-Tornillo de bloqueo del brazo
- 3-Brazo
- 4-Tornillo de bloqueo del indicador
- 5-Base
- 6-Tornillo de bloqueo del soporte
- 7-Tuerca de ajuste

3. Medición:

Coloque la pieza de trabajo sobre la base y muévala para que la sonda entre en contacto completo con ella. Lea el valor.

4. Durante el uso, el tornillo de bloqueo del indicador debe fijarse en el lado derecho del brazo, para garantizar la verticalidad del orificio del vástago y la base.

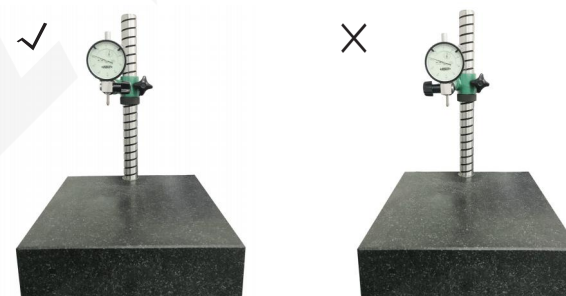

1. Antes de usar, limpie la base con un paño suave y limpio para evitar errores de medición.

2. Calibración:

---Seleccione el indicador adecuado, afloje el tornillo de fijación del indicador e instálelo, bloquee el tornillo de fijación del indicador.

---Afloje el tornillo de fijación del brazo, gire el brazo, ajuste el indicador perpendicularmente a la base, bloquee el tornillo de fijación del brazo.

---Seleccione la pieza estándar adecuada según la pieza de trabajo, afloje el tornillo de bloqueo del soporte, gire la tuerca de ajuste para ajustar el brazo de modo que quede más alto que la pieza estándar, coloque la pieza estándar en la base y, a continuación, gire la tuerca de ajuste para que la sonda entre en contacto completo con la pieza estándar. Bloquee el tornillo de bloqueo del soporte.

---Ajuste la lectura del indicador a 0.

---Retire las piezas estándar y complete la calibración.

MN-6867E-ES

V1