


Pozor:

Tento třmen není vodotěsný. Pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte prosím nálepku suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.

Usnesení: 0,01 mm/0,0005"

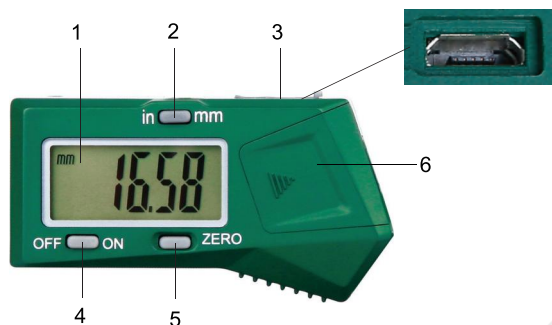

1-LCD displej
2-'in/mm' tlačítko
3-Výstup USB


4-'ON/OFF' tlačítko
5-'ZERO' tlačítko
6-Kryt baterie

1. Nainstalujte baterii:


---Sejměte kryt baterie (obr. 1)

---Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).


---Zavřete kryt baterie (obr.3)

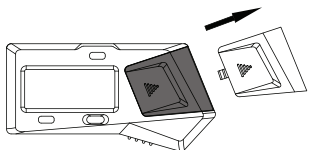

obr.1

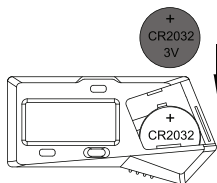

obr.2

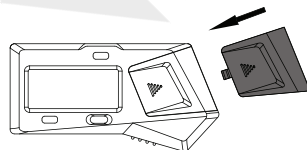

obr.3

2. Tlačítka:

---'in/mm' slouží k převodu na palce a milimetry.

---'OFF/ON' znamená zapnout/vypnout

---'ZERO' je nastavení nuly

3. Před použitím očistěte měřicí plochy a povrch obrobku měkkým hadříkem.

4. Třmen je třeba pravidelně kontrolovat, zda je správně nastavena nula.

5. Pro přesné měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy působte na měřidlo konstantní a správnou silou. Měřicí čelisti by měly 'držet' obrobek a mohly by po něm stále 'klouzat'.

6. Automatické vypnutí přibližně za dvacet minut. Stisknutím tlačítka 'OFF/ON' nebo pohybem digitální jednotky zapnete displej.

7. Volitelný datový výstupní kabel (kód 7315-, 7302-, 7305-).

8. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Když se baterie vybije, displej zeslábně, při pohybu digitální jednotky se objeví abnormální údaje nebo jiné jevy, vyměňte baterii. Pokud se třmen nepoužívá déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a třmen poškodit.

9. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.

10. Pracovní teplota je 0-40°C/32-104°F, relativní vlhkost by neměla překročit 80%.