




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Calibradores digitais de linha
central offset

Atenção: Este calibrador não é à prova de água. Se houver líquido refrigerante no autocolante, a leitura pode estar incorreta. Limpe o autocolante com panos secos. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o autocolante.

Resolução: 0.01mm/0.0005"

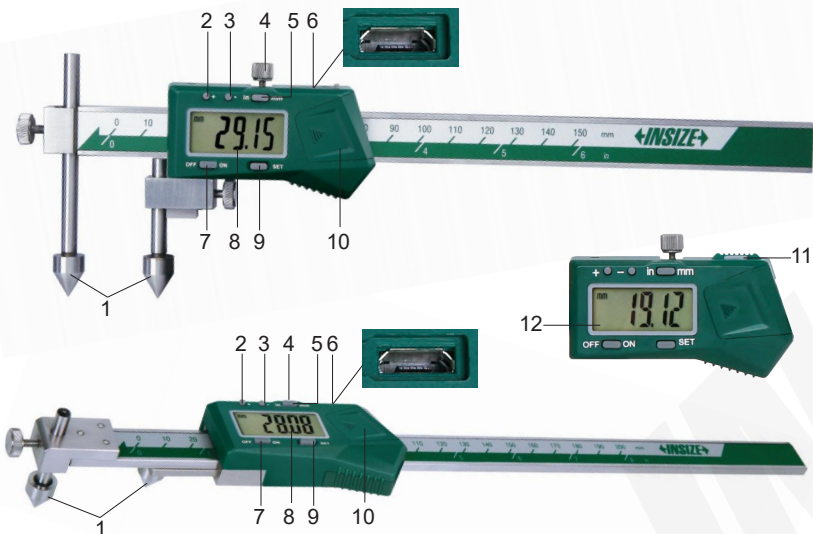


- 1-Mandíbulas de medição
- 2-Botão "+"
- 3-Botão "-"
- 4-Parafuso de bloqueio
- 5-Botão "in/mm"


- 6-Saída de dados
- 7-Botão "OFF/ON"
- 8-Ecrã LCD
- 9-Botão "SET"
- 10-Tampa da bateria

- 11-Botão de transmissão de dados
(apenas para código sem fios integrado)
- 12-Luz de sinalização de transmissão de
dados (apenas para código sem fios
integrado)


1. O produto é utilizado para medir a distância entre os centros dos furos em planos iguais ou deslocados.

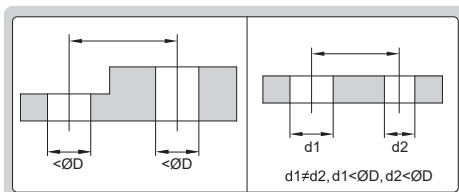


2. Instale a bateria:

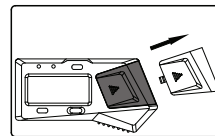

- Passo 1:
Remova a tampa da bateria

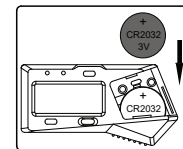

- Passo 2:
Coloque a CR2032 no
compartimento da bateria,
com o lado positivo da bateria (+)
voltado para fora.

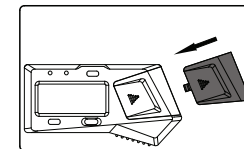

- Passo 3:
Feche a tampa da bateria

3. Botões:

"in/mm" --- conversão entre polegadas e milímetros

"OFF/ON" --- desligar/ligar

"SET", "+", "-"

---pressione "SET" por mais de 3 segundos para predefinir a leitura inicial, "set" pisca no ecrã, pressione o botão "+" ou "-" para alterar o valor, pressione "SET" rapidamente para sair.

---pressione "SET" rapidamente para mostrar o valor predefinido.

"Botão de transmissão de dados" --- pressione para acionar a recolha de dados e enviar um dado de cada vez.

"Luz de sinalização de transmissão de dados"

---para cada transmissão de dados bem-sucedida, a luz verde pisca uma vez. E para cada transmissão de dados malsucedida, a luz vermelha pisca uma vez.

4. Medição:

---Antes de usar, limpe as mandíbulas de medição e a superfície da peça a ser medida com um pano macio e limpo. Defina o valor inicial de acordo com o valor marcado na cabeça do paquímetro, feche totalmente as mandíbulas de medição e pressione brevemente "SET" para exibir o valor inicial.

---Coloque as mandíbulas de medição do paquímetro na peça de trabalho a ser medida, de modo que as duas mandíbulas de medição estejam em contato total com a peça de trabalho e a leitura. Atenção: Ao definir o valor inicial, as duas mandíbulas de medição devem ser ajustadas para ficarem alinhadas.

5. Para obter medições precisas, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e adequada no calibrador.

6. Desligamento automático em cerca de cinco minutos. Pressione o botão "OFF/ON" ou mova a unidade digital para ligar o visor.

7. Acessório opcional: cabo de saída de dados e transmissor sem fios.

8. Uma bateria pode durar um ano (a vida útil da bateria do dispositivo sem fios integrado é de cerca de 3 a 5 meses, a vida útil da bateria varia de acordo com a frequência da recolha de dados). Quando a bateria estiver a acabar, o visor ficará fraco, leituras anormais ou outros fenómenos aparecerão ao mover a unidade digital. Substitua a bateria. Se o calibrador não for utilizado por mais de 3 meses, remova a bateria. Caso contrário, o líquido pode vazar da bateria e danificar o calibrador.

9. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.

10. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C/32 a 104 °F, a humidade relativa não deve exceder 80%.

MN-INS-CD1-PT

V0