

- DO NOT utilizzare questo prodotto sull'aereo.


1. Smaltimento

Tutti sono responsabili della protezione dell'ambiente protezione dell'ambiente. È vietato smaltire le batterie usate insieme ai rifiuti domestici, si prega di raccogliere le batterie usate in un'apposita rifiuti. Questo prodotto non deve essere riciclato con rifiuti domestici. Smaltire il prodotto in modo appropriato, in conformità con le norme nazionali nazionale del proprio Paese.

2. Ambito di responsabilità


Non saremo responsabili per i danni causati dall'uso improprio di seguito riportato:
*Uso del prodotto senza istruzioni;
*Uso di accessori di altri di altri produttori senza l'approvazione da parte nostra;
*Esecuzione di modifiche o conversioni del prodotto.

FUNZIONI DEI PULSANTI

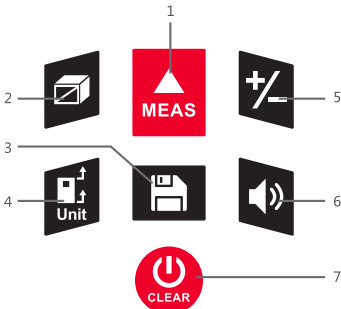

1. Pulsante di misurazione / Premere a lungo per entrare Misura continua (Min / Max)
2. Area / Volume / Pitagora
3. Pulsante di memoria storica
4. Riferimento di misura / Pulsante Unità
5. Pulsante Aggiungi (+) / Sottrai (-)
6. Pulsante Beep
7. Pulsante ON / OFF / Ritorno / Cancella

DISPLAY LCD

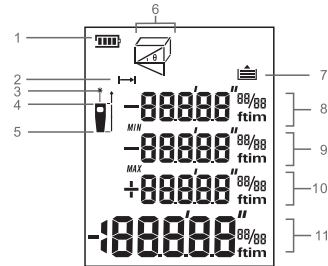

1. Stato della batteria
2. Distanza / Misura continua
3. Laser acceso
4. Riferimento (anteriore)
5. Riferimento (Posteriore)
6. indicazione della modalità di misurazione
7. Valori storici
8. Valore 1
9. Valore 2 / Valore minimo
10. Valore 3 / Valore massimo
11. Linea di riepilogo / Ultimo valor /Calcolo risultato

FUNZIONAMENTO INIZIALE E IMPOSTAZIONE

■ Potenza On/Off

Accensione/spegnimento (manuale)
Premere a lungo  per accendere/spegnere il dispositivo.

■ Spegnimento (automatico)

Lo strumento si spegne automaticamente dopo tre minuti di inattività.

■ Restituzione/Cancellazione

Durante la misurazione, premere  per annullare l'ultima o cancellare il valore misurato.

■ Regolazione del riferimento di misura

Premere  per cambiare il punto di riferimento tra la parte anteriore e quella posteriore dello strumento.
Quando il punto di riferimento viene cambiato, viene emesso un segnale acustico quando il punto di riferimento viene cambiato.



■ Variazione dell'unità

Premere a lungo  per cambiare l'unità di misura della distanza tra m, ft, in e ft+in.

L'unità viene salvata ogni volta che viene spenta.


■ Bip On/Off

* versione comune :Premere  per attivare/disattivare l'attivazione/disattivazione del segnale acustico.


* rechargeableversion :La trasmissione vocale è abilitata per impostazione predefinita, fare clic su questo per disabilitare la trasmissione vocale, e poi premere di nuovo per disattivare la e il segnale acustico di avviso. Premere a lungo per attivarli entrambi. Le impostazioni di trasmissione vocale e del segnale acustico vengono salvate automaticamente.

MISURAZIONE DELLA DISTANZA

■ Misura della distanza singola


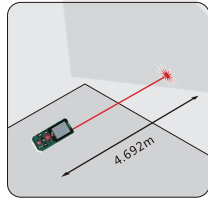


Premere  per attivare il laser.
Premere  di nuovo per attivare la misura della distanza misura della distanza.
Il valore misurato viene visualizzato immediatamente.

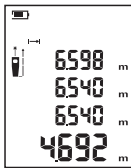


■ Misura continua (min/max)

Premere  a lungo il tasto per attivare la misurazione continua. Le distanze massime e minime misurate sono visualizzate sul display. L'ultimo valore misurato viene visualizzato nella riga di riepilogo. Questa funzione si interrompe automaticamente dopo 5 minuti di inattività. L'utente può premere  o  per interrompere la funzione

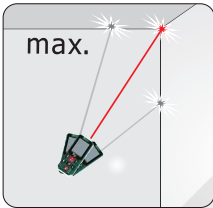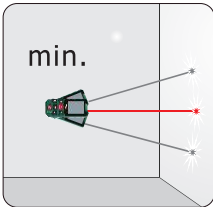


FUNZIONI


■ Misura dell'area

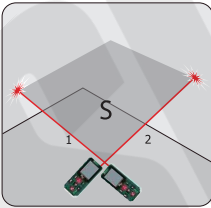


Premere  una volta, il simbolo  appare nel funzione archiviata sul display.
Premere  per effettuare la prima misurazione (ad esempio, la lunghezza).
Premere  di nuovo per effettuare la seconda misura (ad esempio, la larghezza).
I risultati di lunghezza, larghezza, perimetro e area sono visualizzati sullo schermo.

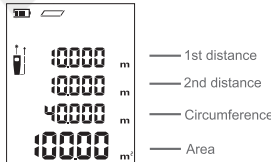


■ Volume Measurement

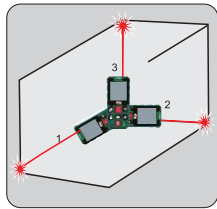


Premendo  due volte, il simbolo  appare nel campo della funzione sul display.
Premere  per effettuare la prima misurazione della distanza (ad esempio, la lunghezza). Successivamente si ottiene la larghezza poi l'altezza, il risultato della lunghezza, della larghezza, dell'altezza e volume vengono visualizzati in ordine.

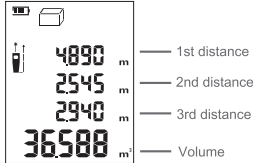


■ Metodo Pitagorico-Punti di forza

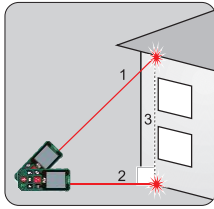


Premere  3 volte per attivare la funzione, il simbolo  appare nel campo della funzione sul display. Eseguire la misurazione con i 2 punti indicati nella figura sottostante in sequenza numerica, l'altezza dell'oggetto verrà calcolata automaticamente e visualizzata sullo schermo.

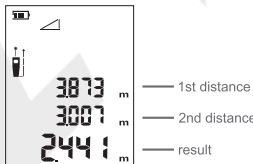

■ Metodo Pitagorico - Tre punti

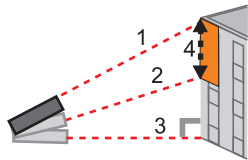

Premere  4 volte per attivare la funzione, il simbolo  appare nel campo della funzione sul display. Eseguire la misurazione con i 3 punti indicati nella figura sottostante in sequenza numerica, l'altezza viene calcolata e visualizzata sul riepilogo ine. Premere  per cancellare la lunghezza misurata e quindi premere  per effettuare una nuova misurazione.

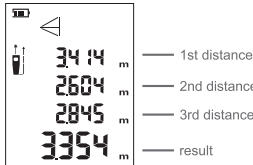

■ Addizione/Sottrazione

Addizione :premere .
Sottrazione: premere a lungo .
Effettuare una misurazione, quindi premere .
Il simbolo dell'addizione/sottrazione apparirà sul premere  il pulsante per effettuare la seconda misurazione seconda misurazione, il secondo valore verrà automaticamente aggiunto/sottratto al primo.
Nota: questo processo può essere ripetuto a seconda delle necessità.

MEMORIA STORICA

Premere  per visualizzare la memoria storica, l'ultimo 30 valori misurati saranno visualizzati in ordine inverso. Premere  per uscire dalla visualizzazione dei valori storici.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Tutti gli errori o i guasti vengono visualizzati come codici.
La tabella seguente spiega il significato dei codici e delle soluzioni.

Codice	Causa	Misura correttiva
204	Errore di calcolo	Consultare il manuale d'uso, ripetere le procedure
208	Corrente eccessiva	Contattare il proprio distributore
220	Batteria scarica	Sostituire le batterie nuove o caricare le batterie
252	Temperatura troppo alta	Lasciare raffreddare il dispositivo alla temperatura di esercizio a 0°C-40°C.
253	Temperatura troppo bassa	Riscaldare il dispositivo alla temperatura di esercizio.
255	Segnale ricevuto troppo debole o tempo di misurazione troppo lungo	Utilizzare una piastra target o cambiare una buona superficie riflettente
256	Segnale ricevuto troppo forte	Obiettivo troppo riflettente, utilizzare una piastra per il bersaglio o non mirare a una luce forte! obiettivo
261	Al di fuori del campo di misura	Selezionare la distanza di misurazione distanza all'interno dell'intervallo di misurazione.
500	Errore hardware	Accendere/spegnere il dispositivo più volte. Se il simbolo continua a comparire, contattare il proprio rivenditore per assistenza.

SPECIFICA


Codice	9561-50BC	9561-70BC
Il massimo campo di misura *	0,2~50m	0,2~70m
Precisione di misura **	±(3mm +D/20)	
Risoluzione	0,001m, ,001ft, 1/16"	
Classe laser	Class 2	
Tipo di laser	630-670nm, <1mW	
Area, volume Misura	√	
Pitagora indiretta teorema	√	
Addizione e sottrazione	√	
Misura continua	√	
Min./ max. valore	√	
Bip	√	
Display a 4 righe con retroilluminazione	√	
Distanza singola misurazione	√	
Memoria storica	30 sets	
Pulsante	Soft rubber buttons	
Temperatura di esercizio	0°C~40°C	
Temperatura di stoccaggio	-10°C~60°C	
Durata della batteria	5,000 measurement times	
Tipo di batteria	2 batterie AAA	
Spegnimento automatico del laser	30 secondi	
Spegnimento automatico dello strumento	180 secondi	
Dimensioni (mm)	115×50×28mm	
Peso (g)	95g	

* Il campo di misura esatto è indicato sulla confezione regalo. In condizioni di luce diurna o se il bersaglio ha scarse proprietà riflettenti, utilizzare la piastra bersaglio.

** In condizioni favorevoli (buone proprietà della superficie del bersaglio, temperatura ambiente), il dispositivo può raggiungere il campo di misura nominale. In condizioni sfavorevoli, come luce solare intensa, superficie del bersaglio scarsamente riflettente (superficie nera) o elevate variazioni di temperatura, la deviazione su una distanza di 10 m può aumentare .

INSERIMENTO DELLA BATTERIA

Aprire il vano batterie e inserire 2 batterie AAA, rispettando la polarità corretta.

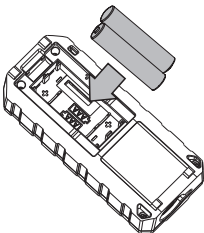

Per motivi di sicurezza, chiudere il vano con il coperchio in dotazione dopo aver inserito la batteria.

Dichiarazione

Le specifiche del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso, tutti i diritti di interpretazione finale sono riservati a Insize Technology Co., Ltd.

